



S.Masiokas

Elektrotehnika

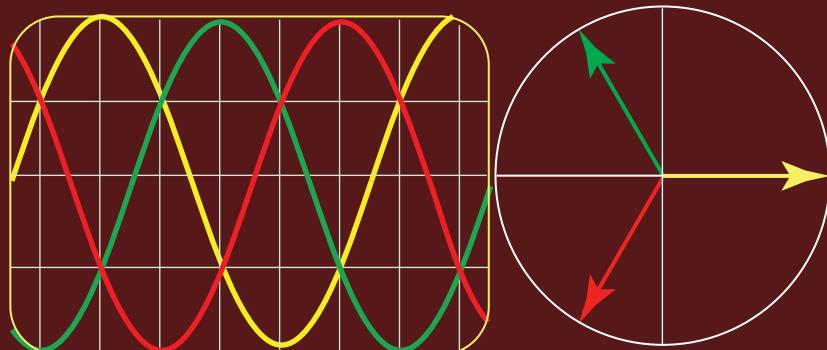

8

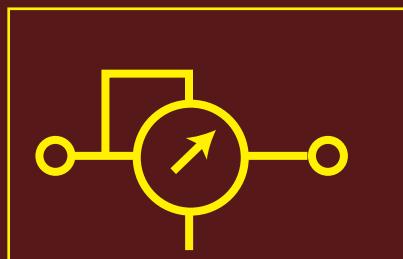

Elektriniai
matavimai

VADOVĖLIS
AUKŠTOSIOMS
MOKYKLOMS

8.1. Svarbiausios elektrinių matavimų sąvokos, metodai ir priemonės 216

- 8.1.1. Ypatumai ir metodai / 216**
- 8.1.2. Matavimo priemonės / 217**

8.2. Matavimo paklaidos ir prietaisų charakteristikos 218

- 8.2.1. Matavimo paklaidos / 218**
- 8.2.2. Paklaidų ivertinimas statistiniais metodais / 220**
- 8.2.3. Prietaiso tikslumo klasė / 221**
- 8.2.4. Prietaisų charakteristikos ir ženklai skalėse / 223**

8.3. Tiesioginės atskaitos prietaisų momentai ir bendrieji mazgai 224

- 8.3.1. Mechaniniai momentai; skalės lygtis / 224**
- 8.3.2. Bendrieji mazgai ir elementai / 225**

8.4. Tiesioginės atskaitos prietaisų matuokliai 226

- 8.4.1. Magnetoelektrinis matuoklis / 226**
- 8.4.2. Elektromagnetinis matuoklis / 227**
- 8.4.3. Elektrodinaminis ir ferodinaminis matuoklis / 228**
- 8.4.4. Elektrostatinis matuoklis / 230**
- 8.4.5. Indukcinis matuoklis / 231**
- 8.4.6. Logometras / 232**

8.5. Elektroniniai matavimo prietaisai 233

- 8.5.1. Lygintuviniai prietaisai / 233**
- 8.5.2. Elektroninis voltmetas / 233**
- 8.5.3. Elektroninis oscilografas / 234**
- 8.5.4. Skaitmeninis voltmetas / 236**

8.6. Registruojantieji prietaisai 237

- 8.6.1. Savirašiai prietaisai / 237**
- 8.6.2. Optinis oscilografas / 238**

8.7. Srovės ir įtampos matavimas 239

- 8.7.1. Srovės matavimas / 239**
- 8.7.2. Įtampos matavimas / 240**
- 8.7.3. EVJ matavimas; kompensatorius / 241**

8.8. Galios ir energijos matavimas 243

- 8.8.1. Vatmetras; vienfazės grandinės galios matavimas / 243**
- 8.8.2. Trifazės grandinės aktyviosios galios matavimas / 244**
- 8.8.3. Reaktyviosios galios matavimas / 245**
- 8.8.4. Energijos matavimas / 246**

8.9. Elektrinių parametrų matavimas 247

- 8.9.1. Varžos matavimas ommetru / 247**
- 8.9.2. Varžos matavimas megommelu / 248**
- 8.9.3. Varžos matavimas ampermetru ir voltmetru / 248**
- 8.9.4. Varžos matavimas tilteliu / 249**
- 8.9.5. Induktyvumo ir talpos matavimas / 250**

8.10. Neelektrinių dydžių elektriniai matavimai 251

- 8.10.1. Matavimo principai; keitikliai / 252**
- 8.10.2. Matuokliai su generatoriniais keitikliais / 253**
- 8.10.3. Matuokliai su parametriniais keitikliais / 254**

Matavimas yra eksperimentinis fizikinių dydžių vertės nustatymas specialiomis techninėmis priemonėmis.

Įvairių fizikinių dydžių matavimai yra svarbiausias gamtos reiškinii ir jos dėsnį pažinimo būdas. Matavimai atliekami moksliškai tiriant reiškinius, be matavimų neapsieinama ir gamyboje. Nuo atlirkų matavimų tikslumo priklauso mokslo ir technikos pažanga bei tobulėjimo sparta. Atliekant elektrinius matavimus, kontroliuojami ir automatizuojami technologiniai procesai, ivertinama gamybos kultūra ir jos efektyvumas.

8.1

Svarbiausios elektrinių matavimų sąvokos, metodai ir priemonės

8.1.1. Ypatumai ir metodai. Elektriniais matavimais nustatomos įvairių elektrinių dydžių (pavyzdžiui, srovės, įtampos, galiros) bei parametru (pavyzdžiui, varžos, induktivumo, talpos) vertės. Elektrinių matavimų metodai bei prietaisai taikomi ir įvairiems neelektriniams dydžiams (temperatūrai, slėgiui, šviesos srautui ir daugeliui kitų) matuoti. Tai galima paaiškinti tam tikrais elektrinių matavimų privalumais: 1) dideliu tikslumu; 2) matavimo prietaisų jautrumu; 3) matavimą galima atliki ir jo rezultatą perduoti tolimu atstumu; 4) galima matuoti ir registruoti sparčiai vykstančius procesus; 5) matavimo rezultatą patogu panaudoti automatizuotam gamybos proceso valdymui.

Elektrinių matavimų galimybes dar labiau praplečia elektronikos naujovės: modernūs oscilografai, elektro-niniai rodykliniai ir skaitmeniniai prietaisai. Mikroprocesoriai įgalina iš karto apdoroti matavimo rezultatus, pavyzdžiui, kontroliuoti matuojamomo dydžio kėlimo ribas, apskaičiuoti kontroliuojamo proceso statistines charakteristikas ir panašiai.

Priklasomai nuo to, kokių būdų gaunamas matavimo rezultatas, matavimas gali būti tiesioginis, netiesioginis, kompleksinis ir jungtinis.

Tiesioginis matavimas yra tokis, kai matuojamomo dydžio vertė nustatoma tiesiogiai iš eksperimento duomenų.

Netiesioginis matavimas yra tokis, kai ieškomasis dydis apskaičiuojamas pagal žinomą ryšį tarp jo ir išmatuoto dydžio (pavyzdžiui, varža apskaičiuojama išmatavus įtam-pą ir srovę).

Kompleksinis matavimas – kai išmatuojami keli dy-

džiai, o ieškomojos dydžio vertė apskaičiuojama sprendžiant lygčių sistemą.

Jungtinis matavimas – kai matuojama vienu metu du ar daugiau įvairių dydžių, norint sužinoti jų tarpusavio priklausomybę (pavyzdžiui, šaltinio įtampos priklausomybę nuo jo apkrovos srovės).

Matavimo metodai yra du (8.1 pav.): tiesioginės atskaitos ir palyginamasis.

Tiesioginės atskaitos metodas yra tokis, kai matuojamasis dydis sužinomas, tiesiogiai atskaitant matavimo prietaiso rodmenį (pavyzdžiui, ampermetru matuojama srovė).

Palyginamasis metodas – tokis, kai matuojamasis dydis yra palyginamas su dydžiu, kurį atkuria to fizikinio dydžio matas.


Plačiausiai naudojami šie palyginamieji elektrinių matavimų metodai: a) **nulinis**, kai dėl matuojamojo ir žinomo dydžio poveikio matavimo prietaisas rodo nulį (pavyzdžiui, elektrinė varža matuojama pusiausviro tilteliu); b) **skirtuminis**, kai matuojamas skirtumas tarp matuojamojo ir žinomo dydžio; c) **pakeitimo**, kai matuojamasis dydis pakeičiamas tokiu žinomu, kad nepakistų matavimo prietaiso rodmuo.

8.1.2. Matavimo priemonės. Tai techninės priemonės, kurios naudojamos elektriniams matavimams ir kurių paklaidos yra normuojamos. Prie jų priskiriamo (8.2 pav.): 1) matai; 2) elektriniai matavimo prietaisai; 3) matavimo keitikliai; 4) matavimo įrenginiai; 5) matavimo informacijos sistemos.


Elektrinių dydžių matai – tai kūnai ar įtaisai, kuriais atkuriama tam tikros elektrinių dydžių vertės. Tiesiogiai gali būti atkurti elektrinė varža (nuo 10^{-5} iki $10^9 \Omega$), induktivumas (nuo 10^{-8} iki $10 H$), talpa (nuo 10^{-3} iki 10^8 pF). EVJ matas yra specialus normalinis elementas, kurio EVJ yra $1,0186 - 1,1094$ V. Matu etalonai saugomi specialiuose metrologijos institutuose ar laboratorijose. Pagal juos gaminami pavyzdiniai matai, su kuriais sulyginami ir patikrinami darbiniai matai. Pastarieji yra naudojami praktikoje.

Gali būti naudojami elektrinių matų rinkiniai, kurių atkuriama dydžio vertė keičiamą šuoliais (rezistorių, induktivumo ričių, kondensatorių rinkiniai) arba tolygiai (reostatai, induktivumo variometrai, keičiamos talpos kondensatoriai).

Elektriniai matavimo prietaisai matuojamojos elektrinių dydžio signalą paverčia informaciją, kurią gali suvokiti stebėtojas. Pagal įvairius požymius elektrinius matavi-

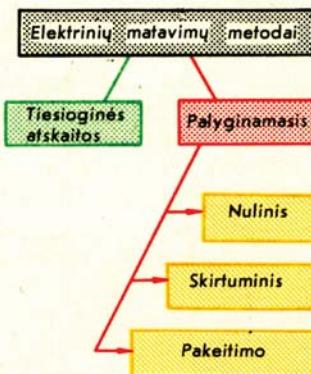

8.1 pav.

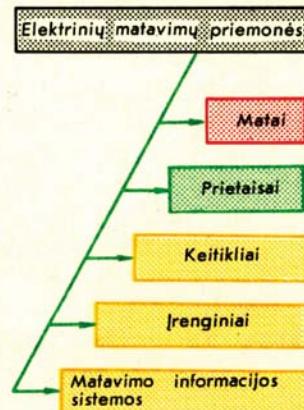

8.2 pav.

mo prietaisus galima suskirstyti į kelias grupes (8.3 pav.). Pagal matavimo metodą jie yra šitokie: 1) tiesioginės atskaitos, kurie rodo matuojamajo dydžio skaitinę vertę (pvz., rodykliniai, skaitmeniniai prietaisai); 2) palyginamieji, kuriais matuojamasis dydis yra palyginamas su to dydžio matu (pvz., tilteliai, kompensatoriai).


Pagal tai, kaip prietaisai parodo matuojamąjį dydį, jie gali būti: 1) analoginiai, kurių rodmuo tolydžiai seka matuojamajo dydžio kitimą (pvz., matuojamasis dydis tolydžiai rodomas skalėje); 2) skaitmeniniai (matuojamasis dydis rodomas skaitmenimis).

Be to, elektriniai matavimo prietaisai dar gali būti: 1) automatiniai, kai matavimai automatizuoti; 2) registratoriai, kurie užrašo diagramos forma (savirashiai) ar atspausdina skaitmenimis (spausdinantieji) matuojamąjį dydį kaip laiko funkciją; 3) integruojantieji, kurie integruoja matuojamąjį dydį pagal laiką (pvz., elektros energijos skaitiklis) ar kitą nepriklausomą kintamąjį; 4) sumuojantieji, kurie susumuoją keli matuojamuosius dydžius (pvz., trifazis vatmetras).

Elektriniuose matavimo keitikliais laikomos priemonės, kurios pateikia informaciją apie matuojamąjį dydį tokia forma, kuri patogi perduoti, saugoti ar apdoroti informaciją, bet yra nesuvokiamą stebetojui. Gali būti keitikliai, elektrinį signalu pakeičiantys elektrinį dydį (pvz., itampos dalytuvas, transformatorius) arba neelektrinį dydį (pvz., termopora, termorezistorius, fotoelementas).

Elektrinių matavimų įrenginių sudaro matavimo priemonių komplektas (matai, matavimo priemonės, keitikliai) ir pagalbinės priemonės. Juo matavimai atliekami tiksliau nei pavieniais prietaisais, ir jis dažniausiai naudojamas matavimo prietaisų patikrai.

Matavimo informacijos sistemą sudaro matavimo ir pagalbinių priemonių visuma, susieta informaciniuose kanalais. Ji surenka matavimo informaciją iš daugelio sudetingų objektų ir ją apdoroja.

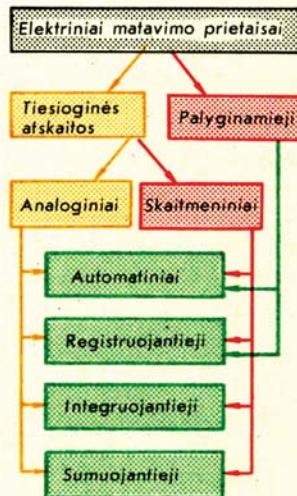

8.3 pav.

8.2

Matavimo paklaidos ir prietaisų charakteristikos

8.2.1. Matavimo paklaidos. Matujant fizikinį dydį, gaunamas netikslus rezultatas, t. y. susidaro nuokrypis nuo jo tikrosios vertės.

Absoliutine paklaida vadinamas nuokrypio absoluti-nis didumas:

$$\Delta = X_n - X; \quad (8.1)$$

čia X_n ir X – matavimo rezultatas ir tikroji matuojam-ojo dydžio vertė.

Santykinė paklaida yra absolutinės paklaidos santy-kis su tikrajā matuojamojos dydžio verte. Ji gali būti išreikš-ta santykiniuose dydžiuose arba procentais:

$$\delta = \Delta/X \text{ arba } \delta = (\Delta/X) \cdot 100. \quad (8.2)$$

Tikroji matuojamojos dydžio vertė nežinoma; ją galima išreikšti iš (8.1): $X = X_n - \Delta$. Kadangi $|\Delta| \ll |X_n|$, tai jos galima nepaisyti ir į (8.2) lygybę išmatuotą vertę X_n , t. y. skaičiuoti santykinę paklaidą išmatuotose ver-tėse atžvilgiu.

Paklaidos laikomos teigiamomis, kai matavimo rezul-tatas yra didesnis už tikrąjį matuojamojos dydžio vertę. Kai matavimo paklaidos yra žinomas, tiksliai matuojam-ojo dydžio vertė gaunama pridėjus prie matavimo rezul-tato pataisą. Pataisa yra absolutinė paklaida, paimta su priešingu ženklu:

$$\beta = X - X_n = -\Delta. \quad (8.3)$$

8.1 pavyzdys. Ampermetras rodo 10 A srovę. Žinome, kad jo ab-solutinė paklaida yra $+0,05$ A. Apskaičiuokime santykinę matavimo paklaidą ir tikrąjį matuojamosios srovės vertę.

Sprendimas. Santykinė paklaida: $\delta = (\Delta/I_n) \cdot 100 = (0,05/10) \times \times 100 = 0,5\%$. Pataisa $\beta = -0,05$ A, matuojamoji srovė $I = I_n + \beta = 10 - 0,05 = 9,95$ A.

Matavimo paklaidą sudaro dvi svarbiausios dedamosios: sistemi-nė ir atsitiktinė paklaida.

Sisteminių paklaidos dažniausiai gaunamos dėl metodo ar prie-monių netobulumo. Jos yra pastovaus didumo ir ženklo arba dėsningsai priklauso nuo matavimo sąlygų. Jas galima panaikinti, įvedant patais-as arba šalinant juos atsiradimo priežastis. Pavyzdžiu, sisteminių pa-klaidos susidaro, kai prietaiso skalės padalos sužymėtos nepakankamai tiksliai, tikroji mato vertė skiriasi nuovardinės ir panašiai.

Prie sisteminių paklaidų priskiriamais ir metodinės paklaidos, ga-u-namos dėl paties matavimo metodo netobulumo. Pavyzdžiu, matuojan-čią voltmetru, kurio varža nėra be galio didelė, juo teka srovė. Dėl to pakinta srovė matuojamojos grandinės dalyje. Metodinės paklaidos galima apskaičiuoti ir ivertinti arba galima jų nepaisyti, jei jos pakan-kamai mažos.

Atsitiktinių paklaidų didumas ir ženklos yra atsitiktiniai, kintu ne-dėsningsai, matujant daug kartų tą patį dydį. Jos atsiranda dėl matavimo prietaiso rodmens kitimo (pavyzdžiu, dėl trinties, oro pasipri-ešinimo, rodyklės masės), išorinių sąlygų (temperatūros, vibracijos), subjektyvių priežasčių (atskaitos paklaidos). Atsitiktinės paklaidos ivertinamos matematinės statistikos metodais.

8.2.2. Paklaidų įvertinimas statistiniais metodais. Tarkime, kad daug kartų išmatavus gautas aritmetinis matuojamasis dydžio vidurkis $\bar{X} = (X_1 + X_2 + \dots + X_n)/n$; čia X_1, X_2, \dots, X_n – atskirų matavimų rezultatai, n – matavimų skaičius. Dažniausiai laikoma, kad atsitiktinių paklaidų tikimybinis pasiskirstymas yra normalusis (Gauso) (8.4 pav.). (Kai matavimo paklaidas reikia įvertinti labai tiksliai, tenka eksperimentuoti nustatyti atsitiktinių paklaidų pasiskirstymą ir tik po to jų tyrimui taikyti matematinės statistikos metodus.)

Atsitiktinių paklaidų vidutinis kvadratinis nuokrypis įvertinamas šitokiu parametru:

$$s_{\Delta} = \sqrt{\frac{(X_1 - \bar{X})^2 + (X_2 - \bar{X})^2 + \dots + (X_n - \bar{X})^2}{n-1}}. \quad (8.4)$$

Kai skirtumas tarp aritmetinio matuojamaso dydžio vidurkio ir matavimo rezultato yra didesnis negu $\pm 3s_{\Delta}$, tai matavimo rezultatą galime atmetti. Tokių nuokrypių neįmanoma paaiškinti atsitiktinėmis paklaidomis. Tai jau stambios paklaidos – klaidos.

Laikant, kad aritmetinių vidurkių \bar{X} tikimybės pasiskirstymas taip pat normalusis, galima apskaičiuoti jų vidutinį kvadratinį nuokrypi:

$$s_{\bar{X}} = \sqrt{\frac{(X_1 - \bar{X})^2 + (X_2 - \bar{X})^2 + \dots + (X_n - \bar{X})^2}{n(n-1)}} = \frac{s_{\Delta}}{\sqrt{n}}.$$

Tikimybinį aritmetinį vidurki galime apskaičiuoti šitaip:

$$\bar{X}_0 = \bar{X} \pm s_{\bar{X}}; \quad (8.6)$$

čia t – parametras, kurio vertė priklauso nuo pasirinktos tikimybės.

Išskyrus ypatingus atvejus, standartas rekomenduoja pasirinkti tikimybę 0,95. Iš 8.1 lentelės randame $t=1,96$ ir apskaičiuojame: $\bar{X}_0 = \bar{X} \pm 1,96s_{\bar{X}}$. Tai reiškia, kad 95 atvejais iš šimto vidutinė vertė bus intervale nuo $\bar{X} - 1,96s_{\bar{X}}$ iki $\bar{X} + 1,96s_{\bar{X}}$. Formulę (8.6) rekomenduojama taikyti, kai bandymų skaičius yra didesnis kaip 30.


Kai bandymų skaičius ne didesnis kaip 30, tikimybinį matuojamasis dydžio vidurkį galime apskaičiuoti šitaip:

$$\bar{X}_0 = \bar{X} \pm t_n s_{\bar{X}}; \quad (8.7)$$

čia t_n – Stjudento koeficientas, kurio vertės yra surašytos 8.2 lentelėje.

8.2 pavyzdys. Tarkime, kad išmatavus imtuvo įtampą buvo gautos tokios jos vertės: $U_1 = 117 \text{ V}$; $U_2 = 122 \text{ V}$; $U_3 = 121 \text{ V}$; $U_4 = 118 \text{ V}$; $U_5 = 120 \text{ V}$; $U_6 = 116 \text{ V}$; $U_7 = 118 \text{ V}$; $U_8 = 119 \text{ V}$; $U_9 = 120 \text{ V}$; $U_{10} = 121 \text{ V}$. Apskaičiuokime vidutinės vertės vidutinį kvadratinį nuokrypi ir kitioms ribas, esant tikimybei 0,95, laikydami, kad sisteminį paklaidą nėra.

Sprendimas. Vidutinė matuojamasis dydžio vertė: $\bar{U} = (117 + 122 + 121 + 118 + 120 + 116 + 118 + 119 + 120 + 121)/10 = 119,2 \text{ V}$. Apskaičiuosime $s_{\Delta} = \sqrt{(117 - 119,2)^2 + (122 - 119,2)^2 + (121 - 119,2)^2 + \dots + (118 - 119,2)^2 + (120 - 119,2)^2 + (116 - 119,2)^2 + (119 - 119,2)^2 + (121 - 119,2)^2 + (120 - 119,2)^2 + (119 - 119,2)^2 + (120 - 119,2)^2 + (121 - 119,2)^2} : \sqrt{(10 - 1)} =$

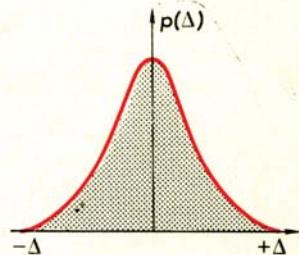

8.4 pav. Atsitiktinių absolютinių paklaidų tikimybinis normalusis pasiskirstymas

8.1 lentelė. Koeficiente t priklausomybė nuo pasirinktosos tikimybės p

p	0,950	0,980	0,990	0,999
-----	-------	-------	-------	-------

t	1,960	2,326	2,576	3,291
-----	-------	-------	-------	-------

8.2 lentelė. Stjudento koeficiente t_n vertės priklausomai nuo atliktyų bandymų skaičiaus n ir pasirinktosos tikimybės p

n	p			
	0,950	0,980	0,990	0,999
3	3,2	4,5	5,8	12,9
4	2,8	3,7	4,6	8,6
5	2,6	3,4	4,0	6,9
6	2,4	3,1	3,7	6,0
7	2,4	3,0	3,5	5,4
8	2,3	2,9	3,4	5,0
9	2,3	2,8	3,3	4,8
10	2,2	2,8	3,2	4,6
12	2,2	2,7	3,1	4,3
15	2,1	2,6	2,9	4,1
20	2,1	2,5	2,8	3,8
25	2,1	2,5	2,8	3,7
30	2,0	2,5	2,8	3,6

$= 1,93$ V. Patikriname, ar nėra matavimo rezultato, didesnio arba mažesnio už $\bar{U} \pm 3s_{\Delta}$. Mažiausia įtampa: $\bar{U} - 3s_{\Delta} = 119,2 - 3 \cdot 1,93 = 113,4$ V. Didžiausia: $\bar{U} + 3s_{\Delta} = 119,2 + 3 \cdot 1,93 = 125,0$ V. Matome, kad visi matavimo rezultatai yra tinkami ir stambių paklaidų nėra. Vidutinės įtampos vertės vidutinis kvadratinis nuokrypis: $s_{\bar{U}} = s_{\Delta} / \sqrt{n} = 1,93 / \sqrt{10} = 0,610$ V. Iš (8.7) lygibės ir 8.2 lentelės gauname, kad tikimybė lygi 0,95, jog išmatuota įtampos vidutinė vertė yra: $\bar{U}_0 = 119,2 \pm 2,2 \times 0,610$, t. y. nuo 117,9 V iki 120,5 V.

8.2.3. Prietaiso tikslumo klasė. Prietaiso tikslumas yra viena svarbiausių jo charakteristikų. **Paklaidos, kurios matuojant gaunamos dėl prietaiso elementų netubulumo, yra vadinamos prietaiso paklaidomis.**

Matavimo prietaisui galima apskaičiuoti absolutinę ir santykinę paklaidas (žr. (8.1) ir (8.2) lygibes), taip pat redukuotąjį paklaidą:

$$\gamma = (X_n - X) 100 / X_n = \Delta \cdot 100 / X_n; \quad (8.8)$$

čia X_n ir X – prietaiso rodoma ir tikroji matuojamomojo dydžio vertė;

X_n – didžiausia dydžio vertė, kurią galima išmatuoti prietaisu (matavimo riba).

Matavimo prietaiso absolutinę paklaidą galima iškaidyti į dvi dalis. Ta jos dedamoji, kuri nuo matuojamoho dydžio nepriklauso, vadina-
ma adityviaja. Kita dalis, kuri yra tiesiog proporcinga matuojamajam dydžiui, vadina-
ma multiplikatyviaja. Tuo būdu didžiausią absolutinę paklaidą galima užrašyti kaip šių dedamųjų sumą:


$$|\Delta_{\max}| = |a| + |bX|; \quad (8.9)$$

čia a – didžiausia adityvioji paklaida, b – pastovus koeficientas, bX – didžiausia multiplikatyvioji paklaida.


Visą atsitiktinių absolutinių paklaidų lauką (8.5 pav.) gaubia dvi tiesės – didžiausios absolutinės paklaidos $\pm \Delta_{\max}$ priklausomybė nuo matuojamoho dydžio X .

Prietaiso tikslumo klasė nurodo, kokios paklaidos tam prietaisui yra leistinos. Daugumos rodyklinių ir saviraišų matavimo prietaisų multiplikatyviosios paklaidos yra daug mažesnės už adityvias. Kai $bX \ll a$, multiplikatyviosios paklaidos galime nepaisyti. Tokių prietaisų $|\Delta_{\max}| = |a|$, todėl ir didžiausia absolutinė paklaida, ir redukuotoji paklaida γ yra pastovaus didumo visoje skalėje. Šiuo atveju tikslumo klasė užrašoma vienu skaičiumi.

Rodyklinio prietaiso tikslumo klasė yra jo leistina redukuotoji paklaida, išreikšta procentais, kai prietaisas veikia normaliomis sąlygomis (jo padėtis normali, aplinkos temperatūra 20 ± 5 °C, nėra pašalinių elektros ir magnetinių laukų ir t.t.).

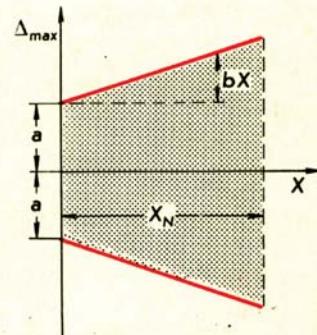

8.5 pav. Didžiausios absolutinės paklaidos priklausomybė nuo matuojamoho dydžio vertės

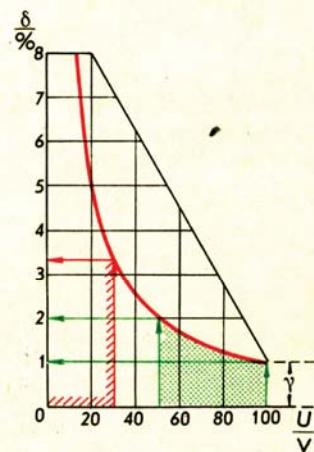

8.6 pav. Voltmetro, kurio tikslumo klasė 1,0 ir matavimo riba 100 V, santykinės paklaidos priklausomybė nuo matuojamosios įtampos

Standartas numato tokias pagrindines rodyklinių prietaisų tikslumo klasės: 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0; 5,0. Pavyzdžiu, 0,1 tikslumo klasės prietaiso redukuotoji paklaida yra: $\gamma \leq |\pm 0,1| \%$.

Tiksliausi prietaisai (0,05–0,2 klasė) naudojami kitiemis prietaisams tikrinti ir mokslo tiriamiesiems darbams. Vidutinio tikslumo (0,5; 1,0 klasė) prietaisai skirti tiksliesniams gamybiniams matavimams, o visi mažiau tikslūs taikytini matuojamųjų dydžių pramoninei kontrolei.

Zinodami prietaiso tikslumo klasę ir matavimo ribas, galime apskaičiuoti jo didžiausią leistiną absolutinę ir santykinę paklaidas. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad redukuotoji prietaiso ir santykinė matavimo paklaida yra nevienodos. Pažymėjė $\Delta_{\max} = \Delta$ ir prisimiňė, kad $\Delta_{\max} = \text{const}$, iš (8.1) ir (8.8) galime parašyti: $\delta = \gamma X_n / X_n$, t. y. $\delta \geq \gamma$. Tiktais tuo atveju, kai prietaiso rodyklė nukrypsta iki skalės galo $X_n = X_N$, $\delta = \gamma$ (8.6 pav.).

Norint, kad matavimo paklaida būtų mažesnė, reikia pasirinkti prietaisą taip, kad matuojant jo rodmenį būtų kuo artimesnis matavimo ribai. Praktiškai geriausia, kada rodyklė nukrypsta daugiau nei per pusę skalės.

8.3 pavyzdys. Ampermetru, kurio tikslumo klasė yra 1,0 ir matavimo riba 10 A, išmatuotos srovės yra 1 A ir 9 A. Apskaičiuokime ampermetro didžiausią absolutinę ir santykinę paklaidas abiem atvejais.

Sprendimas. Didžiausią absolutinę prietaiso paklaidą skaičiuojame iš (8.8) lygibės: $\Delta = \gamma I_n / 100 = 1,0 \cdot 10 / 100 = 0,1$ A. Pirmuoju atveju išmatuota srovė $I_1 = (1,0 \pm 0,1)$ A, santykinė paklaida $\delta_1 = (\Delta / I) \cdot 100 = (0,1 / 1,0) \cdot 100 = 10\%$. Antruoju atveju srovė $I_2 = (9,0 \pm 0,1)$ A, $\delta_2 = (0,1 / 9,0) \cdot 100 = 1,1\%$.

8.4 pavyzdys. Reikia išmatuoti 10 V įtampą. Turime du voltmetrus, kurių tikslumo klasės ir matavimo ribos yra tokios: 1) 0,5 ir 100 V; 2) 1,5 ir 20 V. Pasirinkime prietaisą, kuriuo matuojant gaunama mažesnė paklaida.


Sprendimas. Iš (8.8) lygibės apskaičiuojame didžiausią absolutinę vieno ir kito voltmetro paklaidą: 1) $\Delta_1 = \gamma_1 U_n / 100 = 0,5 \cdot 100 / 100 = 0,5$ V; 2) $\Delta_2 = \gamma_2 U_n / 100 = 1,5 \cdot 20 / 100 = 0,3$ V. Matome, kad 10 V įtampa tiksliau išmatuose antruoju voltmetru, nors jo tikslumo klasė ir mažesnė.

Kai matuojama dvemis prietaisais (pvz., netiesiogiai matuojant varžą ampermetru ir voltmetru), matavimo tikslumas įvertinamas santykinė paklaida δ_Σ , kurios didumas priklauso nuo abiejų prietaisų tikslumo klasės:

$$\delta_\Sigma = \sqrt{\delta_1^2 + \delta_2^2} = \sqrt{(\gamma_1 U_n / U_n)^2 + (\gamma_2 I_n / I_n)^2}; \quad (8.10)$$

čia δ_1 ir δ_2 – santykinės paklaidos matuojant voltmetru ir ampermetrui, γ_1 ir γ_2 – voltmetro ir ampermetro tikslumo klasė, U_n ir I_n – voltmetro ir ampermetro matavimo ribos, U_n ir I_n – voltmetro ir ampermetro rodmenys.

Skaitmeniniams ir palyginimo prietaisams adityviosios ir multiplikatyviosios paklaidos yra panašaus didumo. Tokiu prietaisų tikslumo klasė užrašoma dvemis skaičiais, pavyzdžiu, 0,1/0,05 (skaitkliks visada didesnis už vardikli). Didžiausia tokio prietaiso santykinė paklaida (procentais) galima apskaičiuoti šitaip:

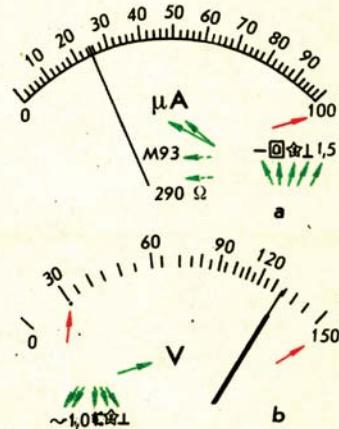

8.7 pav. Mikroampermetro ir voltmetro skalių pavyzdžiai (žr. 8.3 ir 8.4 lentelės)

8.3 lentelė. Tiesioginės atskaitos prietaisų įvairių sistemų matuoklių ženklai

Ženklas Matuoklis

	Magnetoelektrinis
	Magnetoelektrinis lo-gometras
	Elektromagnetinis
	Elektrodinaminis
	Ferodinaminis
	Indukcinis
	Elektrostatinis

$$\delta = \pm [c + d(\lfloor X_N/X_n \rfloor - 1)], \quad (8.11)$$

čia c ir d – tikslumo klasės trupmenos skaitiklis ir vardiklis, X_N – matavimo riba, X_n – išmatuota dydžio vertė.

Apskaičiavus santykinę paklaidą, pagal (8.2) ir (8.8) lygybes galima apskaičiuoti didžiausią absolutinę bei redukuotą paklaidas. Tarkime, kad skaitmeninis voltmetras rodo 200 V, jo matavimo riba yra 300 V, tikslumo klasė 0,1/0,05. Didžiausia santykinė paklaida $\delta = \pm [0,1 + 0,05 (300/200 - 1)] = \pm 0,125\%$. Didžiausia absolutinė paklaida $\Delta = \pm (0,125 \cdot 200/100) = \pm 0,25$ V.

8.2.4. Prietaisų charakteristikos ir ženklai skalėse. Vie- na iš svarbiausių prietaiso charakteristikų yra jo **tikslumo klasė**. Kita svarbi prietaiso charakteristika yra jo **jautrumas**:

$$S = dl/dX; \quad (8.12)$$

čia l – prietaiso rodyklės poslinkis, X – matuojamasis dydis.

Kai poslinkis išreiškiamas posūkio kampu α , $S = d\alpha / dX$. **Kai jautumas nepriklauso nuo matuojamojo dydžio, $S = l/X$ arba $S = \alpha/X$, prietaiso skalė yra tiesinė (tolygi).**

Dydis, atvirkščias jautrumui, yra rodo, kokia matuojamomo dydžio vertė tenka vienai padalai, ir **vadinamas prietaiso padalos verte**:

$$C_p = 1/S. \quad (8.13)$$

8.5 pavyzdys. Voltmetro matavimo riba 300 V, skalėje yra $N_N = 75$ padalos, voltmetro rodyklė rodo $N = 65$ padalas. Apskaičiuokime, kiek volų rodo voltmetras.

Sprendimas. Voltmetro vienos padalos vertė $C_p = U_N/N_N = 300/75 = 4$ V. Voltmetras rodo $U = C_p N = 4 \cdot 65 = 260$ V.

Ženklais prietaisų skalėse nurodomos ir kitokios jų charakteristikos. Vienas svarbiausiu ženklų yra raide ar žodžiu užrašomas prietaiso pavadinimas arba matuojamomo dydžio ar jo vieneto ženklas: ampermetras, voltmetras, fazometras, dažniamatis arba A, V, φ , Hz ir t. t. (8.7 pav.). Be to, pačioje skalėje arba greta gnybtų užrašoma prietaiso matavimo riba – didžiausia tuo prietaisu išmatuojamo dydžio vertė: 10 A, 1 A, 300 V ir t. t.

Prietaiso skalėje nurodoma ir jo matuoklio sistema (8.3 lentelė), nuo kurios priklauso daugelis prietaiso savybų ir matavimų galimybės.

Ant prietaiso paprastai dar užrašomi tokie ženklai: kokiai srovei matuoti skirtas prietaisas, jo tikslumo klasė, normali darbo padėtis, kokiai įtampai išbandyta prietaiso izoliacija, kokiam dažniui skirtas prietaisas, gali būti nurodyta prietaiso vidinė aktyvioji varža ir induktyvumas, prietaiso tipas, gamybos metai, gamyklinis numeris ir kiti (8.4 lentelė).

8.3 lentelės tēsinys



Magnetoelektrinis su lygintuviniu keitikliu



Magnetoelektrinis su elektroniniu keitikliu (su stiprintuvu)



Magnetoelektrinis su termoelektriniu (neizoliuotu) keitikliu

8.4 lentelė. Kai kurie prietaisų skalių sutartiniai ženklai

Ženklas	Jo reikšmė
—	Nuolatinė srovė
~	Kintamoji srovė
≈	Nuolatinė ir kintamoji srovė
~~	Trifazė srovė
0,5	Tikslumo klasė, pvz., 0,5
↑	Darbo padėtis vertikali
↓	Darbo padėtis horizontali
○	Magnetinis ekranas
★	Izoliacija išbandyta 2 kV
	Ižeminimo gnybtas
○○	Korektorius

8.3

Tiesioginės atskaitos prietaisų momentai ir bendrieji mazgai

8.3.1. Mechaniniai momentai; skalės lygtis. Kiekvieną elektromechaninį matuoklį galima pavaizduoti struktūrinę schema (8.8 pav.). Pirmoji grandis – keitiklis – pakeičia matuojamajį dydį X_1 kitu elektriniu dydžiu X_2 , kuris priklauso nuo matuojamojo. **Matavimo mechanizmas (MM)** pakeičia elektrinį dydį X_2 (dažniausiai srovę arba įtampą) mechaniniu. Daugumos mechanizmų judamoji dalis pasisuka apie aši (rečiau – paslenka tiesiškai).

Mechaninės jėgos, veikiančios mechanizmą, sudaro prietaiso sukimo momentą:

$$M = f_1(X, \alpha); \quad (8.14)$$

čia X – matuojamasis dydis, α – posūkio kampus.

Sukimo momentas, kurio kryptis sutampa su laikrodžio rodyklės judėjimo kryptimi, yra laikomas teigiamu.

Elektromechaninio matuoklio judamoji dalis, veikianti sukimo momento M , pasisuka kampu $d\alpha$ ir atlieka darbą $dA = M d\alpha$. Pastarasis yra lygus matuoklio elektrinio arba magnetinio lauko energijos pokyčiui: $dA = M d\alpha = dW$.

Daugumos elektromechaninių matuoklių sukimo momentas:

$$M = dW_e/d\alpha \text{ arba } M = dW_m/d\alpha; \quad (8.15)$$

čia W_e ir W_m – matavimo mechanizmo elektrinio arba magnetinio lauko energija.

Jeigu nebūtų pasipriėšinimo, mažiausio sukimo momento veikianti prietaiso judamoji dalis suktusi tol, kol atsiempretų į judėjimo ribotuvus. Kad to nebūtų, yra sudaromas atoveikio momentas, kuris paprastai priklauso nuo posūkio kampo:

$$M_c = f_2(\alpha). \quad (8.16)$$


Judamoji dalis sukas tol, kol šie momentai susilygina: $M = M_c$, t. y. $f_1(X, \alpha) = f_2(\alpha)$ (žr. (8.14) ir (8.16) lygtis).

Be čia nagrinėtų statinių mechaninių momentų, prietaiso judamają dalį veikia ir dinaminiai (atsiradę dėl ierocijų, sūkurinių srovų ir kt.). Jie neturi įtakos matavimo rezultatui, bet nuo jų priklauso rodančiojo mechanizmo nustovėjimo laikas. Standartai reikalauja, kad tas laikas būtų ne ilgesnis kaip 4 s, išskyrus termoelektrinius ir elektrostatinius prietaisus, kuriems jo leistina trukmė yra 6 s.



Prietaiso skalės lygtis

$$\alpha = F(X). \quad (8.17)$$

Judamosios dalies posūkio kampus α gali būti tiesinė, kvadratinė, logaritmė ar kokia kitokia matuojamomo-

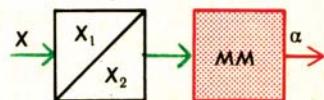

8.8 pav. Elektromechaninio matuoklio struktūrinė schema

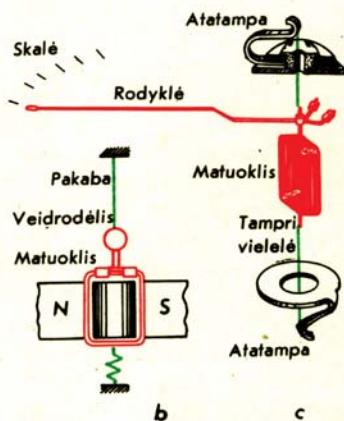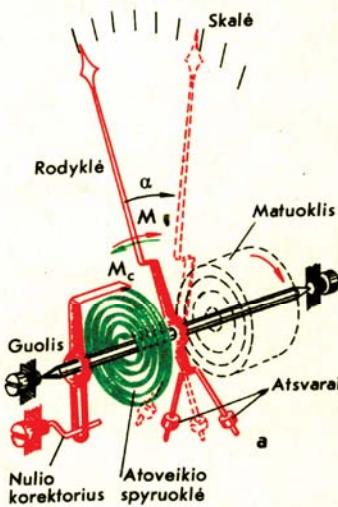

8.9 pav. Prietaisų mazgai (a) ir įvairios atoveikio sistemos: a – spyruoklės; b – pakabos; c – atotampos

jo dydžio funkcija. Kai ji tiesinė, prietaiso skalė yra tolygi. Tokia skalė patogiausia ir jos atskaita tiksliausia, nes atstumai tarp padalų yra vienodi. Kartais prietaiso konstrukcija specialiai pakeičiama, išplečiant reikalingiausią skalės dalį.

8.3.2. Bendrieji mazgai ir elementai. Daugumos elektromechaninių prietaisų mazgai ir elementai yra panašios funkcinės paskirties. Salygiskai juos būtų galima suskirstyti į tris dalis: 1) keitiklį; 2) matuoklį; 3) likusias pagalbinės dalis, kurios daugelio tiesioginės atskaitos prietaisų yra panašios (8.9 pav.).

Keitikliai naudojami, kai matuojamojos dydžio signalas matuokliui tiesiogiai netinka. Tai papildomi nuoseklieji rezistoriai, lygiagretieji rezistoriai (šuntai), lygintuvai, srovės ar įtampos transformatoriai, įtampos dalytuvalai ir kitų panašūs įtaisai. Jie gali būti pačiam prietaiso arba papildomai i jungti į prietaiso grandinę. Kai matuoklis reaguoja tiesiogiai į matuojamąjį dydį, jų gali ir nebūti.

Matuokliai, kurių yra įvairių matavimo sistemų (žr. 8.3 lentelę), **pakeičia elektrinį signalą mechaniniu – sukuria sukimo momentą.**

Viena iš likusių dalij yra atoveikio sistema, **sukurianti priešinį momentą mechaninėmis priemonėmis** – spyruoklėmis, atotampomis (žr. 8.9 pav.) – arba elektromechaniniu **jėgų poveikiu**. Kai atoveikio momentą sukuria spyruoklės, jis yra proporcingas matuoklio judamosios dalies posūkio kampui:




$$M_c = K \alpha; \quad (8.18)$$

čia $K = \text{const}$ – to paties prietaiso pastovus koeficientas.

Spyruoklės laiko prietaiso rodyklę ties nulinė žyme, kai nėra jėjimo signalo. Naudojant atotampas, prietaisai jautresni, nes nėra guolių trinties.

Elektromechaninės jėgos sukuria atoveikio momentą tik tada, kai prietaiso matuoklis gauna elektrinį signalą. Jei signalo nėra, prietaiso rodyklė gali būti ties kuria skalės žymė ir, prietaisą pavertus, laisvai juda. Dažniausiai šitaip atoveikio momentas yra sukuriamas logometruose.

Atskaitos įtaisą (8.10 pav.) **sudaro mechaninė arba šviesinė rodyklė ir skalė.** Atstumas tarp dviejų gretimų skalės žymių yra vadinamas padala. Skalės diapazonas yra skalės vertės nuo jos pirmutinės iki paskutinės žymės. Matavimo diapazonas yra skalės dalis, kuriai prietaiso tikslumas atitinka jo tikslumo klasę. Kai skalė tolygi, šie diapazonai paprastai sutampa. Kai skalė netolygi, matavimo diapazonas paprastai suženklinamas taškais (žr. 8.7

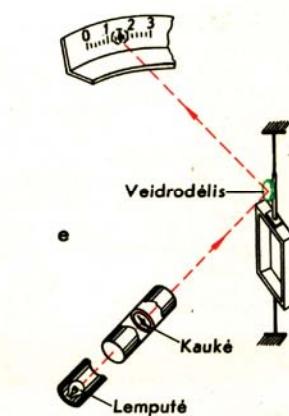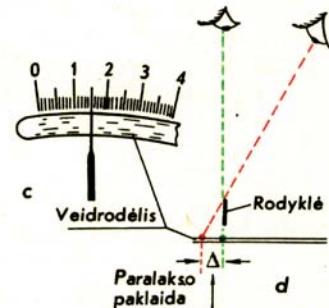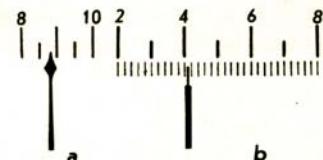

8.10 pav. Prietaiso atskaitos įtaisai: a, b, c – su mechanine rodyklė; d – veidrodėlio paskirtis; e – su šviesine rodykle

pav., b). Kai prietaiso rodyklė yra už matavimo diapazono ribų, prietaisui naudotis nėra prasmės.




Kad būtų tikslesnė atskaita, mechaninių rodyklių gali daromi siauri, o po skale įtvirtinamas siauras veidrodėlis. Norint išvengti paralakso, prietaiso rodmenį reikia atskaityti tada, kai sutampa rodyklės vaizdas ir jos atspindys veidrodėlyje (žr. 8.10 pav., d). Paprastai rodyklės srovio centras atsvarais nukeliamas, kad atsirastą judamosios sistemos ašyje (žr. 8.9 pav., a).

Nulio korektorius reikalinas nustatyti prietaiso rodyklei ties nulinę žymę. Jis gali būti mechaninis, pakeičiantis spruoklės ar atotampos itempimą (žr. 8.9 pav., a), arba elektrinis, pakeičiantis elektrinio signalo didumą (pvz., ommetre).

Slopintuvai (8.11 pav.) slopina tik dinaminius momentus. Orinių slopintuvų sudaro kamera, kurioje juda sparnelis, mechaniskai sujungtas su judamaja prietaiso dalimi. Sparnelio plotas yra šiek tiek mažesnis už kameros skerspjūvio plotą, todėl suslēgtas oras judesio metu pereina iš vienos kameros dalies į kitą, slopindamas judamosios dalies svyravimus.

Magnetoindukcinio slopintuvu nemagnetinės medžiagos — dažniausiai aliuminio — lapeliui judant magnetiniame lauke, tame indukuojamos sūkurinės srovės. Dėl jų sąveikos su magnetiniu lauku atsiranda lapelio judėjimą stabdančios jėgos. Magnetoindukcinis slopintuvas patogus, bet jis galima naudoti tik tuose prietaisuose, kurių matuokliams neturi itakos jo magnetinius laukas.

Skystinis slopintuvas yra sudarytas iš dviejų diskų, kuriu vienas yra nejudamas, o kitas — sutvirtintas su judamaja prietaiso dalimi. Mažas tarpas (0,1—0,15 mm) tarp diskų užpildomas klampiu mažai garuojančiu skystu, kuris slopina judamosios dalies svyravimus. Skysti laiko tik jo paviršius itempimo jėgos, todėl diskai turi būti labai rūpestingai nupoliruoti.

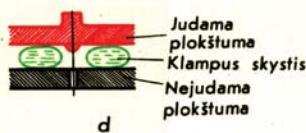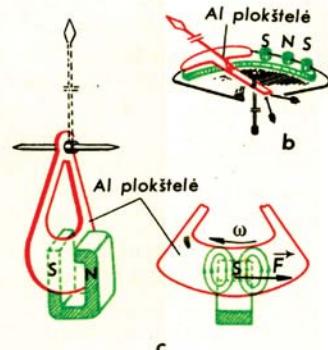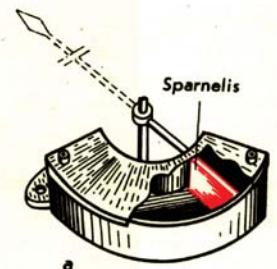

d — skystinis

Judama plokštuma
Klampus skystis
Nejudama plokštuma

Judama plokštuma
Klampus skystis
Nejudama plokštuma

meliui kampu $d\alpha$, B – magnetinio lauko indukcija, $S = bl$ – rėmelio aktyvusis plotas, N – rėmelio vijų skaičius.

Įrašę pilnutinio srauto pokyčio $d\Psi$ išraišką, gauname:

$$M = BSNl. \quad (8.20)$$

Atoveikio momentą dažniausiai sudaro spyruoklės ar atotampos, todėl sulyginę (8.18) ir (8.20) lygybių dešiniąsias puses, gauname: $\alpha = BSNl/K$.

Magnetoelektrinės sistemos prietaiso skalės lygtis yra šitokia:

$$\alpha = CI; \quad (8.21)$$

čia C – tam pačiam matuokliui pastovus dydis.

Skalės lygtis yra tiesinė, todėl prietaiso skalė yra tolygi. Sukimo momento kryptis priklauso nuo rėmelio srovės krypties. Kadangi rodyklinio prietaiso inercija didelė, tai ižungus jį į kintamosios srovės tinklą, jo matuoklis nespėja sekti srovės kitimo.


Magnetoelektrinio matuoklio konstrukcija gali būti šiek tiek kitokia (8.13 pav.). Svarbiausi jų **privalumai**:

- 1) tolygi skalė;
- 2) jautrumas (stiprus magnetinis laukas, judamoji dalis lengva);
- 3) tikslumas (nuolatinis magnetinis laukas, todėl nėra nuostolių magnetikuose);
- 4) nejautrumas pašalinimams magnetiniams laukams (stiprus savasis).


Trūkumai: 1) rodykliniai prietaisai tinka tik nuolatinėi srovei matuoti; 2) jautrūs perkrovai (srovė teka į rėmelį spyruoklėmis ar atotampomis); 3) gana brangūs ir jų konstrukcija sudėtinga.

Dėl savo gerųjų savybių magnetoelektrinis matuoklis naudojamas nuolatinės srovės ampermetruose, voltmetruose, ommetruose, o panaudojus keitiklį, ir kintamosios srovės matavimo prietaisuose. Dėl didelio jautrumo magnetoelektrinės sistemos matuokliai taikomi galvanometruose, kur yra labai sumažinamas atoveikio mechaninis momentas, o atskaitai naudojama šviesinė rodyklė.

8.4.2 Elektromagnetinis matuoklis. Dvi jo šiek tiek skirtinges konstrukcijos parodytos 8.14 pav. Tekant srovei nejudama stačiakampio skerspjūvio rite, atsiranda elektromagnetinės jėgos. Jos įtraukia minkštamagnetės medžiagos lapelį į siaurą ritės plyšį. Gali būti cilindrinė ritė. Jos magnetinis laukas įmagnetina viduje esančias cilindro išpjovas: judamają (1) ir nejudamają (2). Tarp jų vienvardžių magnetinių polių at-

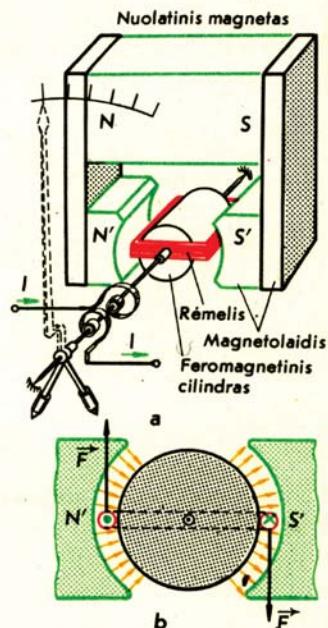

8.12 pav. Magnetoelektrinis matuoklis su nejudančiu magnetu

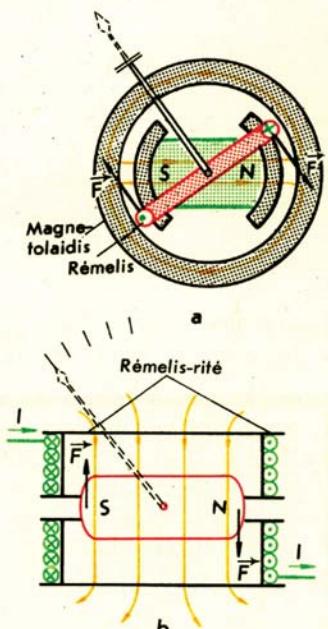

8.13 pav. Magnetoelektriniai matuokliai su judančiu magnetu

siranda stūmos jėgos, judamoji prietaiso dalis pasisuka. Permalojaus cilindras apsaugo ritės vidų nuo pašalinių magnetinių laukų įtakos.

Ritės magnetinio lauko energija $W_m = Li^2/2$. Irašę jos reikšmę į (8.15) lygybę ir laikydami srovę sinusine, galime parašyti vidutinę sukimimo momento vertę:

$$\bar{M} = \frac{1}{T} \int_0^T M(t) dt = (C_1 I^2) dL/d\alpha; \quad (8.22)$$

čia I – tekanti matuoklio rite nuolatinė srovė arba kintamosios srovės efektinė vertė.

Kai atoveikio momentą sudaro spyruoklės ar atotampos (žr. (8.18)), prietaiso skalės lygtis:

$$\alpha = (C_2 I^2) dL/d\alpha. \quad (8.23)$$

Praktiskai $dL/d\alpha \approx \text{const}$, todėl galime laikyti, kad $\alpha \sim I^2$.

Elektromagnetinės sistemos prietaiso skalės lygtis yra kvadratinė:

$$\alpha = CI^2. \quad (8.24)$$


Skalės netolygumo laipsnis labai priklauso nuo judamųjų magnetikų formos. Ji esti gana įvairi ir tokia, kad bent skalės pabaiga būtų kuo tolygesnė.

Elektromagnetiniai matuokliai geri tuo, kad jie yra:
 1) paprasti ir pigūs (nesudėtingi pagaminti); 2) nejautrūs perkrovoms (srovė į ritę teka tiesiogiai, o ne spyruoklėmis); 3) gali matuoti nuolatinę ir kintamają srovę (efektinę vertę).

Svarbiausi jų **trūkumai**: 1) netiesinė skalė; 2) mažiau tikslūs (feromagnetinėje šerdelyje gaunama liktinė indukcija, nuostoliai dėl histerezės ir sūkurinių srovų); 3) nelabai jautrūs (srautas silpnas, nes magnetinio lauko linijos užsidaro oru).

Gaminami nuolatinės ir kintamosios srovės elektromagnetiniai ampermetrai ir voltmetrai.

8.4.3. Elektrodinaminis ir ferodinaminis matuoklis.
 Elektrodinaminį matuoklį sudaro dvi ritės: nejudamoji ir jos viduje esanti judamoji (8.15 pav.). Veikiomo principą galima paaiškinti abiejų ričių magnetinių laukų sąveika. Pirmaja rite teka srovė i_1 . Jos sukurta magnetiniame lauke yra antroji ritė, kuria teka srovė i_2 , todėl antrosios ritės laidininkus veikia elektromagnetinės jėgos \vec{F} (jėgų kryptys pažymėtos pagal kairiosios rankos taisykłę).

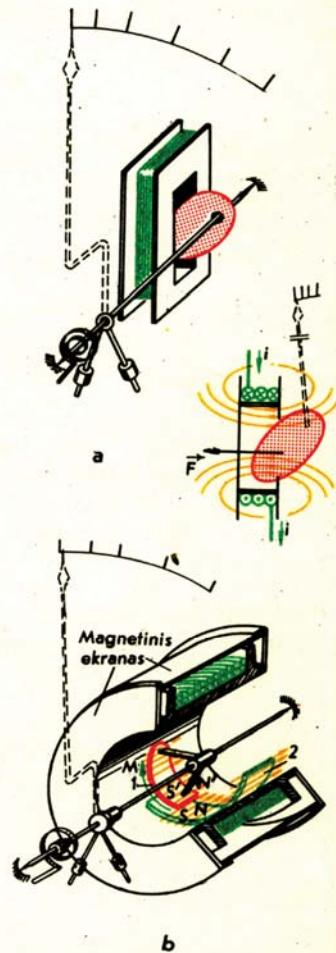

8.14 pav. Elektromagnetinis matuoklis su plokščia stačiakampio skerspjūvio (a) ir cilindrine (b) ritė (1 – judamoji ir 2 – nejudamoji feromagnetinė cilindro išpjovą)

Abiejų ričių magnetinio lauko energija:

$$W_m = \frac{L_1 i_1^2}{2} + \frac{L_2 i_2^2}{2} + L_{mn} i_1 i_2;$$

čia L_1 , L_2 ir L_{mn} – ričių induktivumai ir jų abipusis induktivumas. Irašę į (8.15) lygybę ir išdiferencijavę, gauname, kad vidutinis sukimo momentas:

$$\bar{M} = \frac{1}{T} \cdot \frac{dL_{mn}}{d\alpha} \int_0^T i_1 i_2 dt.$$

Laikysime, kad $dL_{mn}/d\alpha \approx \text{const}$ ir kad atoveikio momentą sukuria spryuklės (žr. (8.18) lygybę).

Elektrodinaminės sistemos prietaiso skalės lygtis yra šitokia:
kai srovė nuolatinė,

$$\alpha = C_1 I_1 I_2; \quad (8.25)$$

kai srovė kintamoji,

$$i_1 = I_{1m} \sin(\omega t + \psi_1), \quad i_2 = I_{2m} \sin(\omega t + \psi_2),$$


$$\alpha = C_2 I_1 I_2 \cos(\psi_1 - \psi_2). \quad (8.26)$$

Skalė netolygi, išskyrus tuos atvejus, kai matuojamasis dydis yra proporcionalus srovių sandaugai.


Elektrodinaminio matuoklio **gerosios savybės** yra šios:
1) tinka matuoti ir nuolatinei, ir kintamajai srovei (efektinėi vertei); 2) tikslus (nėra feromagnetiku). **Trūkumai:**
1) ampermetrų ir voltmetrų skalė kvadratinė; 2) jautrus perkrovoms (srovė teka spryuklėmis); 3) sudėtinga konstrukcija; 4) magnetinis laukas silpnas, todėl nelabai jautrus ir didelę įtaką turi pašaliniai magnetiniai laukai.

Gaminami elektrodinaminiai ampermetrai (ritės jungiamos lygiagrečiai), voltmetrai (ritės jungiamos nuosekliai) ir aktyviosios bei reaktyviosios galios matuokliai – vatmetras bei varmetras.

Ferodinaminis matuoklis (8.16 pav.) skiriasi nuo elektrodinaminio tuo, kad jo nejudamosios ritės magnetinis srautas užsidaro magnetolaidžiu. Magnetinis srautas yra stipresnis negu elektrodinaminio matuoklio, todėl ferodinaminis matuoklis jautresnis, jo sukimo momentas didesnis (dėl to feromagnetinės sistemos matuoklis dažnai naudojamas savirašiuose prietaisuose). Antra vertus, dėl feromagnetinio magnetolaidžio jo tikslumas mažesnis (netiesinė priklausomybė $B = f(i_1)$, yra magnetiniai nuostoliai, liktinė indukcija).

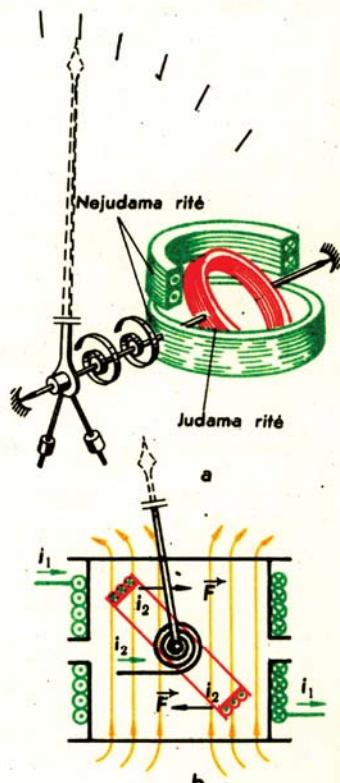

8.15 pav. Elektrodinaminis matuoklis: a – erdinis vaizdas ir b – pjūvis

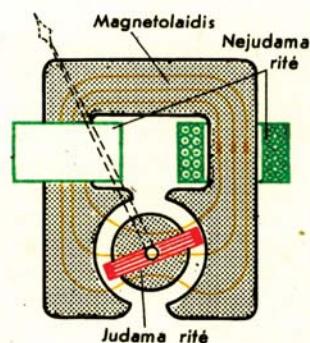

8.16 pav. Ferodinaminis matuoklis

8.4.4. Elektrostatinis matuoklis. Jo veikimas pagrįstas tuo, kad jo judamąją dalį stumia elektrinio lauko jėgos. Dėl tų jėgų poveikio gali kisti aktyvusis elektrodų plotas (8.17 pav.).

Prijungus prie jo elektrodų įtampą, elektrinio lauko jėgos stengiasi pasukti judamąjį elektrodą taip, kad elektrinio lauko energija $W_e = CU^2/2$ būtų didžiausia. Taip esanti, kai matuoklio talpa C didžiausia, t. y. didžiausias aktyvusis jo elektrodų plotas (8.17 pav., a, – užbrūkšniotas).

Kai prie matuoklio prijungama nuolatinė įtampa, jo sukimo momentas (žr. (8.15) lygybę):

$$M = dW_e/d\alpha = (U^2/2)(dC/d\alpha). \quad (8.27)$$

Kai įtampa $u = U_m \sin \omega t$, vidutinis sukimo momentas:

$$\bar{M} = \frac{1}{T} \int_0^T M dt = \frac{1}{2} \cdot \frac{dC}{d\alpha} \cdot \frac{1}{T} \int_0^T u^2 dt = (U^2/2) \frac{dC}{d\alpha};$$

čia U – efektinė kintamosios įtampos vertė.

Sulyginę sukimo momentą su atoveikio (žr. (8.18) lygybę), gauname skalės lygtį:

$$\alpha = \frac{1}{2K} \cdot \frac{dC}{d\alpha} U^2; \quad (8.28)$$

čia U – nuolatinė įtampa arba kintamosios įtampos efektinė vertė.

Kai $dC/d\alpha \approx \text{const}$, $\alpha \sim U^2$.


Elektrostatinės sistemos prietaiso skalės lygtis yra kvadratinė:

$$\alpha = K' U^2. \quad (8.29)$$

Parenkant specialią elektrodų formą, matmenis ir tarpusavio padėti, galima gauti tokią $dC/d\alpha$ priklausomybę, kad skalė būtų beveik tolygi (nuo 15 iki 100 % matavimo ribos).

Elektrostatiniai matuokliai ypatingi tuo, kad elektrinis dydis, i kurį jie tiesiogiai reaguoja, yra įtampa. Kai prie jų prijungta nuolatinė įtampa, jie visai nevartoja energijos, o kai kintamoji, – vartoja labai mažai.

Svarbiausi privalumai: 1) tinkta matuoti nuolatinei ir kintamajai įtampai; 2) maži energijos nuostoliai; 3) matavimo rezultatui neturi įtakos aplinkos temperatūra, matuojamosios įtampos dažnis ir kreivės forma, pašaliniai magnetiniai laukai. **Trūkumai:** 1) mažas jautrumas ir nedidelis sukimo momentas, todėl paprastai elektrostatiniai voltmetrai daugiau naudojami aukštoms įtampoms ma-

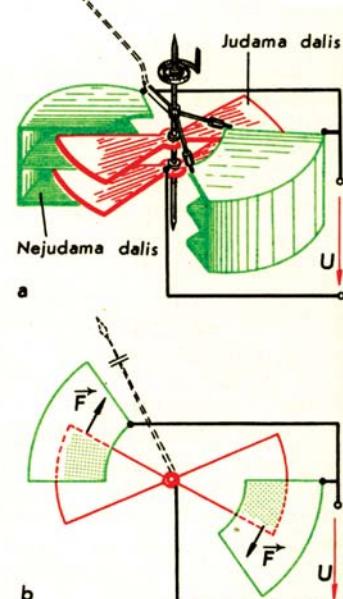

8.17 pav. Elektrostatinio matuoklio erdvinis vaizdas (a) ir vaizdas viršaus (b)

tuoti; 2) jautrūs pašaliniam elektriniams laukams; 3) gana sudėtinga konstrukcija, nes reikia imtis specialių priemonių, kad matuoklio talpa būtų kuo didesnė (daroma daugiau judamųjų elektrodų ir nejudamųjų – kamerų) ir kuo geresnė izoliacija tarp elektrodų.

8.4.5. Indukcinis matuoklis. Jį sudaro du elektromagnetai (8.18 pav.) ir tarp jų esantis nemagnetinis (dažniausiai aliuminio) diskas – judamoji matuoklio dalis. Kai abiejų elektromagnetų ritėmis teka kintamosių srovės, sukuriami du magnetiniai srautai: $\Phi_1(t)$ ir $\Phi_2(t)$. Verdami diską, jie indukuoja diske sūkurines EVJ, todėl tame teka sūkuriinės srovės $i_{1F}(t)$ ir $i_{2F}(t)$. I diską galime žiūrėti kaip į laidininką, kuriuo: 1) teka srovė i_{1F} ir jis yra antrojo elektromagneto magnetiniame lauke ir 2) teka srovė i_{2F} ir jis yra pirmojo elektromagneto magnetiniame lauke. Dėl to diską veikia elektromagnetinės jėgos \vec{F}_1 ir \vec{F}_2 , sudarydamos sukimą momentą.

8.18 pav., b parodytas disco vaizdas iš viršaus, magnetinių srautų Φ_1 ir Φ_2 kryptys, taip pat indukuotų sūkuriinių srovių kryptys. Elektromagnetinių jėgų kryptys nustatytos pagal kairiosios rankos taisyklikę.

Kad atsirastų sukimimo momentas, reikia, kad abu magnetiniai srautai būtų ne tik kintamieji, bet ir nevienodos fazės. Disko sukimimo momentas išreiškiamas šitaip:

$$M = C_1 f \Phi_1 \Phi_2 \sin \psi; \quad (8.30)$$

čia C_1 – pastovus tam pačiam matuokliui koeficientas, f – elektromagnetais tekančių srovių dažnis, Φ_1 ir Φ_2 – magnetinių srautų efektinės vertės, ψ – fazinių skirtumo kampus tarp magnetinių srautų.

Laikydami, kad dažnis $f = \text{const}$, o magnetinis srautas yra apytiksliai proporcingas jų kuriančiai srovei ir sutampa su ja faze (elektromagneto plienas neįsotintas ir nepaisoma histerezės nuostoliu), (8.30) lygybę galime perrašyti šitaip:

$$M = C_1 I_1 I_2 \sin \psi; \quad (8.31)$$




čia I_1 ir I_2 – kintamųjų srovių, tekančių elektromagnetais, efektinės vertės.

Šio matuoklio **atoveikio momentui sudaryti panaudotas nuolatinis magnetas**. Atoveikio jėgos gaunamos tik tada, kai diskas juda. Toje jo dalyje, kuri yra nuolatiname magnetiniame lauke, indukuojamos sūkuriinės EVJ, teka sūkuriinės srovės. Dėl to diską veikia elektromagnetinės jėgos \vec{F}_c , kurios yra priešingos jo judėjimo krypciai ir jį stabdo (žr. 8.18 pav., c).

Atoveikio mechaninis momentas yra proporcingas kampiniam diskų sukimosi greičiui ω :

$$M_c = C_2 \omega = C_2 d\alpha/dt; \quad (8.32)$$

čia α – diskų posūkio kampus.

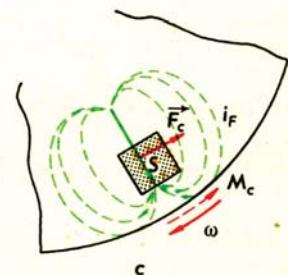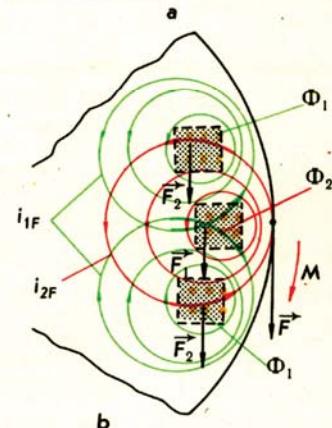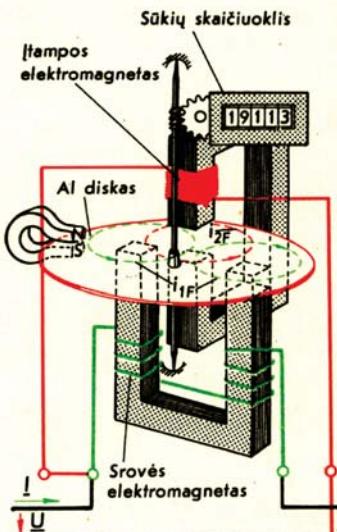

8.18 pav. Indukcinio matuoklio bendras vaizdas (a) ir disco vaizdas iš viršaus: b – ties pagrindiniai elektromagnetai; c – ties nuolatiniu atoveikio magnetu

Diskas sukasi pastoviu kampiniu greičiu, kai $M = M_c$ (trinties ir kitų stabdymo momentų nepaisoma). Sulyginę (8.31) ir (8.32), gauname:

$$d\alpha = C_4 I_1 I_2 \sin \psi dt \text{ arba } \alpha = \int_{\alpha_1}^{\alpha_2} d\alpha = C_4 \int_{t_1}^{t_2} I_1 I_2 \sin \psi dt.$$

Kampus, kuriuo pasisuka diskas per laikotarpį $t_2 - t_1$, $\alpha = 2\pi N$; čia N – disko sūkių skaičius. Irašę α reikšmę į paskutinią lygtį, gauname disko sūkių skaičiaus išraišką.

Indukcinės sistemos matuoklio disko sūkių skaičius

$$N = C_5 \int_{t_1}^{t_2} I_1 I_2 \sin \psi dt. \quad (8.33)$$

Tai integravojantysis prietaisas, todėl dažniausiai naujamas suvartotos elektros energijos kiekiui matuoti.

Prie trūkumų priskirtina sudėtinga konstrukcija, reikalaujanti didelio gamybos tikslumo.

8.4.6. Logometras. Tai toks elektromechaninis matuoklis, kurio posūkio kampus yra proporcingas dviejų elektrinių dydžių (dažniausiai srovų) santykliui. Logometramas nereikalingos atoveikio momentų suriančios spyruoklės ar atotampos, nes jų judamają dalį veikia du priešingi momentai. Logometrai gali būti įvairių sistemų: magnetoelektrinės, elektromagnetinės, elektrodinaminės, ferodinaminės.

Plačiausiai naudojamas yra magnetoelektrinis (8.19 pav.), kurio judamoji dalis yra sudaryta iš dviejų mechaniskai sutvirtintų ričių. Kai ritėmis teka srovės, jas veikia elektromagnetinės jėgos \vec{F}_1 ir \vec{F}_2 . Ritės sujungiamos taip, kad šios jėgos būtų priešingų krypčių. Elektromagnetinė jėga $F = lBI$. Magnetinė indukcija priklauso nuo ritės padėties (posūkio kampo α), todėl kiekvienai ritei ji kitokia: $B_1(\alpha)$ ir $B_2(\alpha)$. Kiekvienu ritės sukimo momento:


$$M_1 = C_1 B_1(\alpha) I_1 \text{ ir } M_2 = C_2 B_2(\alpha) I_2.$$

Judamoji dalis pasisuka didesniojo mechaninio momento kryptimi (laikrodžio rodyklės judėjimo kryptimi, kai $M_1 > M_2$) ir sukasi tol, kol tie momentai susilygina:

$$C_1 B_1(\alpha) I_1 = C_2 B_2(\alpha) I_2.$$

Iš čia:

$$\alpha = f(I_1/I_2). \quad (8.34)$$

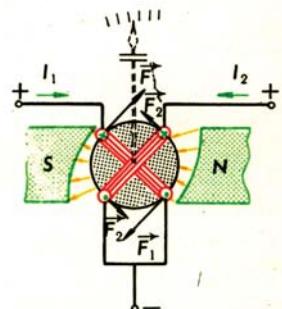

8.19 pav. Magnetoelektrinis logometras

8.5

Elektroniniai matavimo prietaisai

Šiuose prietaisuose yra naudojami įvairūs matuojamojos elektrinio signalo keitikliai – elektroniniai mazgai: lygintuvai, stiprintuvai, multivibratoriai, taip pat impulsų generatoriai, modulatoriai, dešfratoriai ir kitokie specifiniai blokai.

Išnagrinėkime kai kuriuos plačiausiai naudojamus elektroninius matavimo prietaisus.

8.5.1. Lygintuviniai prietaisai. Jie dar vadinami **detektoriniais**. Juose yra tikslus ir jautrus **magnetoelektrinis matuoklis su keitikliu – lygintuvu**, kuris pakeičia matuojamą kintamają srovę nuolatine. Dažniausiai naudojamas dvipusio lyginimo lygintuvas (8.20 pav.), kurio išlyginta vidutinė srovės vertė yra dvigubai didesnė negu vienpusio lyginimo (žr. 7.1.3).


Lygintuvinio prietaiso rodyklės posūkio kampus yra proporcingas vidutinei kintamosios srovės vertei: $\alpha = -C\dot{I}$. Paprastai tokį prietaisų skalės **sugraduojanos efektinėmis sinusinės srovės vertėmis**, todėl tiesiogiai jais galima matuoti tik sinusinius elektrinius dydžius. Kai srovė nesisinusinė, matavimo rezultatą reikia perskaiciuoti, ivertinant kreivės formos koeficientą (žr. (2.88) lygybę), nes kitaip gaunamos didelės paklaidos.

Patogūs yra **universalūs ir daugiaribiniai lygintuviniai prietaisai nuolatinei ir kintamajai 50 Hz – 10 kHz srovei bei įtampai, taip pat varžai ir talpai matuoti** (8.21 pav.). Tai įvairūs ampervoltommētrai, kurių matavimo ribos keičiamos papildomais rezistoriais. Tokių universalų prietaisų tikslumas yra nedidelis (klasės 1,0 – 2,5).


8.5.2. Elektroninis voltmetras. Elektroniniai voltmetrai gali būti nuolatinės srovės, kintamosios srovės, impulsiniai, universalūs. Svarbiausios jų dalys yra dvi: magnetoelektrinis (rečiau elektrostatinis) matuoklis ir keitiklis – elektroninis stiprintuvas (8.22 pav.).

Paprasciausią nuolatinės srovės elektroninį voltmetrą sudaro **Įtampos dalytuvas** (žr. 1.5.3) matavimo riboms praplėsti (jis sumažina matuojamają įtampą n kartu), **nuolatinės srovės stiprintuvas** su maitinimo bloku **MB** ir jautrus bei tikslus **magnetoelektrinis matuoklis** (dažniausiai 50 – 100 μA mikroampermetras).

Kintamosios srovės voltmetruose yra keitikliai, pakeičiantys matuojamą kintamają įtampą nuolatine. Priklausomai nuo keitiklio tipo

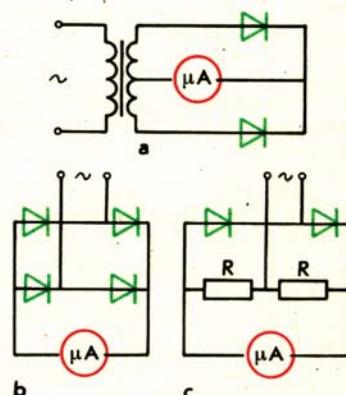

8.20 pav. Magnetoelektrinio matuoklio ir lygintuvo su transformatoriaus vidurine atšaka (a) bei tiltelinio lygintuvo (b, c) jungimo schemos

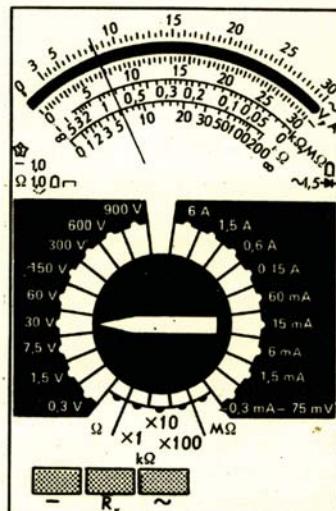

8.21 pav. Universalaus daugiaribio lygintuvinio prietaiso skale ir matavimo ribų perjungiklis

nuolatinis signalas gali būti proporcings amplitudinei, vidutinei ar efektinėi matuojamojo dydžio vertei. Voltmetru galima matuoti amplitudines vertes, kai keitiklis yra sudarytas iš diodų, rezistorių, kondensatorių ir jo veikimo principas pagristas kondensatoriaus įkrovimu. Kai keitiklis yra dvipusio lyginimo lygintuvas (dažniausiai tiltelinis), matuoklio posūkio kampas yra proporcings išlygintos srovės vidutinei vertei. Matuoklis rodo efektinę matuojamojo dydžio vertę, kai voltmetru yra panaudotas termoelektrinis keitiklis.

Kintamosios srovės voltmetruose yra naudojami kintamosios srovės **stiprintuvai** (signalas pradžioje sustiprinamas, po to pakeičiamas nuolatinu) arba nuolatinės srovės stiprintuvai (stiprinamas pakeistas nuolatinis signalas).


Paprastai visų elektroninių voltmetrų skalės **graduoja mos sinusinių įtampų efektinėmis vertėmis** (jei sugraduota amplitudinėmis ar vidutinėmis, tai nurodoma prietaiso skalėje). Kai tenka matuoti nesinusines įtampas, reikia pasirinkti voltmetrą su termoelektriniu keitikliu arba išmatuotą rezultatą perskaičiuoti, ivertinant amplitudės ir formos koeficientus (žr. 2.9.3).

Svarbiausias elektroninių voltmetrų **privalus** yra **didelė ju jėjimo varža**: $10^5 - 10^6 \Omega$. Jie jautrūs, todėl galima matuoti mažas įtampas. Praktiškai jie energijos iš matuojamosios grandinės nevartoja. Paprastai jais matuojamos kintamosios 20 Hz – 200 MHz dažnio įtampos. Svarbiausiai jų **trūkumai yra sudėtinga schema** ir kol kas dar palyginti **nedidelis matavimų tikslumas** (tikslumo klasė dažniausiai – nuo 0,5 iki 2,5). Sparti elektronikos mokslo ir technologijos pažanga leidžia tikėtis, kad greitu laiku elektroniniai prietaisai taps paprastesni ir tikslesni.

Elektroniniai voltmetrai gali būti taikomi ir srovėms matuoti. Tuo tikslu į grandinę įjungiamas mažos varžos etaloninis rezistorius, kuriuo teka matuojamoji srovė. Voltmetru matuojama rezistoriaus įtampa, o voltmetro skale sugradavus srovės matavimo vienetais, jis tampa ampermetru. Dažnai etaloninis rezistorius yra pačiame prietaise, kuris tampa ampermetru – voltmetru.

8.5.3. Elektroninis oscilografas. Šio elektroninio prietaiso ekrane gali būti stebimi ir matuojami įvairūs elektros signalų parametrai.

Svarbiausia elektroninio oscilografo dalis yra **elektroninis vamzdis** (žr. 6.6.3). Paprastai **tiriamasis**, pavyzdžiui, sinusinis, signalas $u_Y(t)$ (8.23 pav.) prijungiamas prie **vertikalaus kreipimo plokštelių**. Jis suteikia spinduliu i vertikalų judesj. **Prie horizontalaus kreipimo plokštelių prijungiamas signalas $u_X(t)$** iš **pjuklinės įtampos generatoriaus** (žr. 4.2.4). Jo įtampa tiesiškai didėja iki tam tikros vertės, po to staiga sumažėja iki nulio. Tokio jos periodiško kitimo dažnį galima reguliuoti, o kitimo pradžią galima sin-

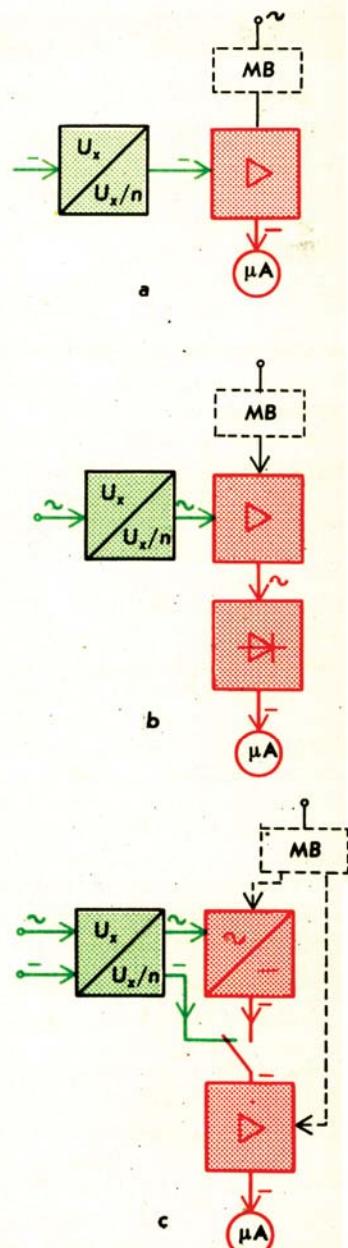

8.22 pav. Elektroninių voltmetrų struktūrinės schemas: a – nuolatinės srovės; b – kintamosios srovės su lygintuviniu keitikliu ir c – universalaus


chronizuoti su norimu tiriamojo signalo kitimo momentu.

Jeigu būtų prijungtas tikai tiriamasis signalas, o pjūklinės įtampos nebūtų, spindulio pėdsakas ekrane judėtų vertikaliai. Dėl regos inercijos, taip pat dėl to, kad ekrano liuminosorui būdingas pošvytis, ekrane matytume vertikalų švytintį brūkšnį. Jei nebūtų tiriamojo signalo, dėl pjūklinės įtampos poveikio spindulys lėtai slinktų iš kairės į dešinę ir staiga grįžtų atgal. Esant pakankamam dažniui, šiu judeisių nematytiame, ir būtų matomas tik horizontalus švytintis brūkšnys.


Kai tiriamasis ir pjūklinės įtampos signalas veikia kartu, spindulio pėdsako padėtis ekrane nusakoma dviem koordinatėmis. Ordinatė yra tiriamojo signalo stiprumas, o abscisė – pjūklinės įtampos didumas. Tarkime, kad abu signalai sinchronizuoti ir laiko momentu $t_0=0$ abu lygūs nuliui. Laiko momentu t_1 spindulys pakyla aukštyn, nes padidėja tiriamasis signalas, ir pasilenka dešinėn, nes padidėja pjūklinė įtampa. Pėdsakas patenka į ekrano tašką 1. Laiko momentu t_2 jis dar pakyla ir paslenka dešinėn, todėl patenka į tašką 2. Taip pėdsakas juda tol, kol spindulys staiga grįžta atgal į pradinį tašką ir procesas kartojasi. **Ekrane matoma tiriamojo signalo švytinti kreivė, kuri nejudą tuo atveju, kai tiriamojo signalo periodo trukmė yra kartotinė pjūklinės įtampos kitimo periodui.** Kai periodai yra lygūs, ekrane matome vieną tiriamojo signalo periodo vaizdą. Kai tiriamojo signalo periodas du kartus trumpesnis už pjūklinės įtampos, matome tiriamojo signalo dviejų periodų kreivę ir t. t. Pjūklinės įtampos generatoriaus (dar vadinamo skleidimo generatoriumi) signalo dažnį galima keisti. Paprastai spindulio judėjimo trukmė 1 mm ilgio horizontalia atkarpa yra nuo 10 ms iki 0,002 μ s, o specialiuose oscilografuose ji gali būti dar ilgesnė ar trumpesnė už nurodytas ribas.

Elektroniniame oscilografje yra ir kiti svarbūs blokai (8.24 pav.). Tiriamasis signalas patenka į vertikalaus kreipimo plokštėles \downarrow vadinamuoju Y kanalu (įėjimas Y) per įtampos dalytuva, stiprintuvą ir signalo vėlinimo bloką SV . Kai jungiklis $S2$ yra pirmoje padėtyje, kanalu X į horizontalaus kreipimo plokštėles per stiprintuvą paduodamas signalas iš pjūklinės įtampos generatoriaus. Tam, kad ekrane būtų matomas nejudantis tiriamojo signalo vaizdas, reikia Y ir X kanalu signalus synchronizuoti. Vidinė synchronizacija gaunama, ižjungus jungiklį $S1$ į padėtį 1. Tuo atveju skleidimo generatorius pradeda veikti, valdomas paties tiriamojo signalo. Kad būtų galima stebeti tiriamojo signalo kitimo pradžią, jis pats į vertikalaus kreipimo plokštėles patenka uždelstas – per signalo vėlinimo bloką SV . Kartais synchronizacijai naudojamas pašalinis synchronizuojantis signalas (Sn) arba tinklo įtampa (50 Hz) (2 arba 3 jungiklio $S1$ padėtis).

Kartais prie oscilografo X ir Y įėjimų prijungiami du tiriamieji signalai. Ekrane yra gaunamos kreivės, kurios vadinamos Lisaū ſigūromis. Iš jų pavidalo yra sprendžiama apie signalų amplitudžių, dažnį, santykį ir fazų skirtumą.

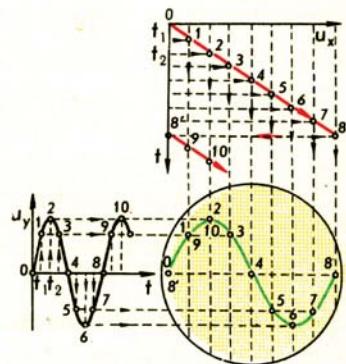

8.23 pav. Tiriamojo signalo vaizdo sudarymas oscilografu ekrane

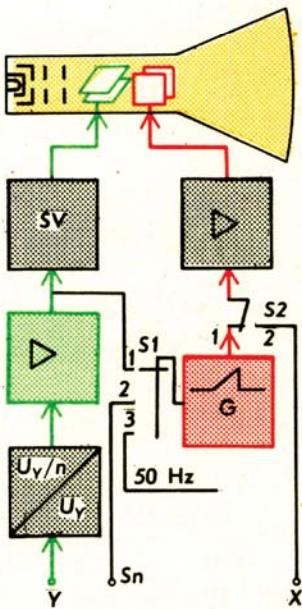

8.24 pav. Elektroninio oscilografo struktūrinė schema

Gaminami dviejų (rečiau – daugiau) spindulių oscilografai, kuriuose yra du vienodi atskiri Y kanalai ir vienas X kanalas. Jų ekrane galima stebeti du tiriamuosius signalus vienu metu.

Svarbiausios oscilografo charakteristikos yra šios: 1) Y kanalo jautrumas S_y , kuris paprastai yra nuo 1 mm/ μV iki $5 \cdot 10^{-4}$ mm/ μV ; 2) dažnių diapazonas, kuris paprastai yra nuo dešimtųjų herco dalių iki dešimčių bei šimtų megahercų; 3) jėjimo varža – 0,5; 1; 10 M Ω ; 4) įtampos matavimo ir laiko intervalų trukmės paklaidos (paprastai nuo 3 iki 10 %).

8.5.4. Skaitmeninis voltmetras. Tai plačiausiai naudojamas skaitmeninis prietaisas. Juo matuojamoji įtampa palyginama su žinomu dėsniu kintančia įtampa ir palyginkimo rezultatas paverčiamas skaitmeniniu kodu.

Nuolatinės įtampos skaitmeninis voltmetras (8.25 pav.) įjungiamas mygtuku. Jo valdymo blokas gauja impulsą u_0 ir suformuoja signalą, kuriuo paleidžiamas tiesinės įtampos generatorius ir impulsų skaitiklis nustatomas i nulinę padėti.

Tiesinės įtampos generatoriaus įtampa u_N pradeda didėti nuo tam tikros neigiamos vertės. Kai ji tampa lygi nulinui, pirmasis palyginkimo blokas siunčia impulsą selektorui, kuris praleidžia impulsus generatoriaus impulsus į impulsų skaitiklį. Kai tiesinė įtampa u_N toliau didėda susilygina su matuojamaja U_x , paveikia antrasis palyginkimo blokas. Pagal jo signalą selektorius neleidžia patekti impulsams į skaitiklį.

Impulsų skaičius per laiką Δt :

$$N = \Delta t f_0; \quad (8.35)$$

čia f_0 – etaloninio impulsų generatoriaus dažnis.

Tiesinės įtampos kitimo greitis $v_N = du_N/dt = U_x/\Delta t$. Iš čia išreiškė Δt ir įrašė į (8.35), gausime:


$$N = (f_0/v_N) U_x = C U_x. \quad (8.36)$$

Kuo didesnis dažnis f_0 ir mažesnis tiesinės įtampos kitimo greitis, tuo voltmetras yra jautresnis ir tikslesnis.


Kintamosios įtampos skaitmeniniai voltmetrai sudaryti iš keitiklio, pakeičiančio matuojamąją įtampą nuolatine, ir skaitmeninio nuolatinės įtampos voltmetro. Prieklausomai nuo keitiklio tipo (lygintuvinis ar termoelektrinis), jie reaguoja į išlygintos įtampos vidutinę arba efektinę vertę. Paprastai jie sugraduoja efektinėmis įtampos vertėmis, todėl tie voltmetrai, kuriuose yra lygintuvai, pritaikyti sinusinėms kintamoms įtampos matuoti.

Gaminami universalūs skaitmeniniai ampervoltmetrai, kuriuose yra etaloniniai mažos varžos rezistoriai ir skaitmeninis voltmetras.

Skaitmeniniai prietaisai yra **tikslūs** (pavyzdžiui, gaminami tikslumo klasės 0,25/0,1; 0,02/0,005 ir tikslesni), **didelis matavimo ribų diapazonas** – nuo $1 \mu\text{V}$ iki 1000 V, **didelė jėjimo varža** – nuo 10 iki 1000 M Ω . Be to, infor-

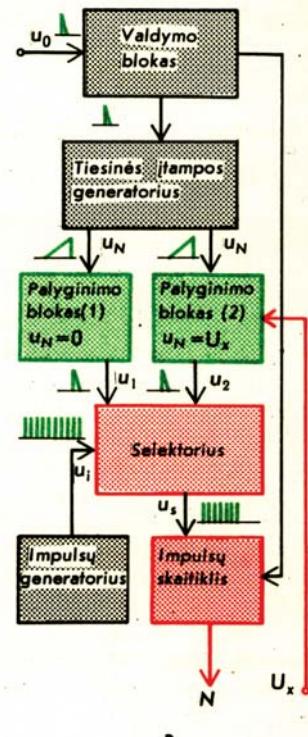

a

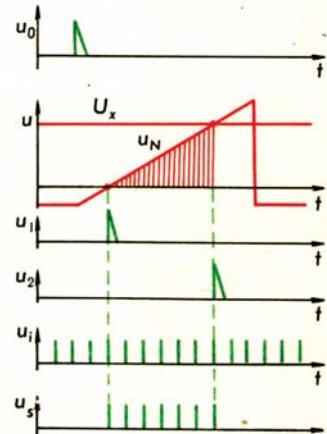

b

8.25 pav. Skaitmeninio voltmetro struktūrinė schema (a) ir įtampų diagramos (b)

macija apie signalą gaunama objektyviai (nėra atskaitos paklaidų) ir **gali būti tiesiog įvedama į ESM.**

Trūkumai yra šitokie: skaitmeniniai prietaisai **kol kas dar yra nepakankamai patikimi**, daugelis iš jų didoki ir brangūs. Tobulėjant elektroniniams įtaisams bei mikroschemoms, šių trūkumų bus išvengta.

8.6

Registruojantieji prietaisai

Mokslo tiriamajame darbe ar technologinių procesų kontrolei dažnai reikia žinoti, kaip kinta koks nors matuojamasis dydis priklausomai nuo laiko. Kai tas laikas gana ilgas, pavyzdžiui, kelios valandos, para ar pan., atskaitinėti rodyklinių prietaisų rodmenis ir po to braižyti grafikus yra nepatogu. Kai laikas yra trumpas – sekundės dalys, – netgi ir neįmanoma.

Kai reikia gauti objektyvią matuojamamojo dydžio kitimo diagramą priklausomai nuo laiko, dažniausiai naudojami savirašiai prietaisai ir optiniai oscilografai.


8.6.1. Savirašiai prietaisai. Tai matavimo prietaisai, kurie **užrašo matuojamomojo dydžio kitimą laiko diagramos padaulu.** Savirašiai prietaisai gali būti **lėtaveikiai** – skirti matuoti lėtai kintantiems (dažnis ne didesnis negu 1 Hz) ir **greitaveikiai** – greitai kintantiems (dažnis iki 150–200 Hz) dydžiams.

Lėtaveikų saviraši prietaisą (8.26 pav.) **sudaro matuoklis, rašymo įtaisas ir popieriaus traukimo mechanizmas.** Dažniausiai naudojami magnetoelektriniai ir ferodinaminiai matuokliai, kurių sukimo momentai yra didesni.

Kreivę galima užrašyti judančioje diagraminio popieriaus juosteje plunksna, naudojant specialų rašalą ar pastą. Popieriaus juosta juda pastoviu žinomu greičiu (naudojamas synchroninis variklis), todėl visada yra žinomas laiko mastelis. Visi lėtaveikiai savirašiai prietaisai turi skales, todėl matuojamąjį dydį galima atskaityti ir tiesiogiai.

Diagraminis popierius gali būti specialus – šiluminis arba juodas, padengtas vaško sluoksniu. Kai tokiu popieriumi juda įkaitusi plona adatėlė, pritvirtinta prie prietaiso rodyklės, šiluminis popierius tamsėja, o juodojo popieriaus paviršiuje vaškas ištirpssta. Dėl to ir vienam, ir kitame lieka pėdsakas.

Kai kreivę sudaroma iš taškų, prietaiso rodyklė gali būti periodiškai prispaudžiama kartu su dažančia juoste (rašomosios mašinėlės principu) prie popieriaus, kuriamie lieka jos pėdsakas – taškas.

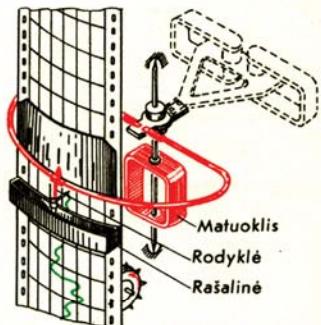

8.26 pav. Lėtaveikis savirašis prietaisas

Lėtaveikiai savirašiai prietaisai dažniausiai yra vieno kanalo – jais galima registratorių tik vieną matuojamąjį dydį: srovę, įtampą, dažnį, aktyvią ar reaktyvią galią. Jų tikslumas nedidelis – tikslumo klasės 1,0; 1,5 ir 2,5. Popieriaus traukimo greitis nuo $5,5 \cdot 10^{-3}$ mm/s iki 1,5 mm/s. Vienkanalį matavimo prietaisą galima naudoti su daugiakanaliu įėjimo komutatoriumi, kuris reguliarai perjunginėja įėjimo kanalus tam pačiam taškinio rašymo prietaisui.

Greitaveikiuose savirašiuose prietaisose yra specialios konstrukcijos mažai inertiniai magnetoelektriniai ar elektromagnetiniai matuokliai ir stiprus grįztamojo ryšio elektroniniai stiprintuvai. Šie prietaisai neturi skalių, nes tiesiogiai atskaityti matuojamąjį dydį yra neįmanoma.

Greitaveikiai savirašiai prietaisai yra dar mažiau tikslūs (klasė 4,0). Jie gali būti 1, 2, 4, 6, ir 8 kanalų, todėl jais vienos juostos lygiagrečiuose tikuose vienu metu galima užrašyti kelis gana sparčiai kintančius dydžius.



8.6.2. Optinis oscilografas. Tai optinis elektromechaninis įtaisas, kuriuo galima registratorių momentines vertes elektrinių dydžių, kurių kitimo **dažnis yra nuo 0 iki 20 kHz** (kai kurių iki 30 kHz). Optiniame oscilografe yra **jautrus magnetoelektrinis matuoklis** (8.27 pav., a), kurio kilpelė pasisuka, kai ja teka srovė. Kartu su kilpele juda ir veidrodėlis, todėl šviesos atspindys juda ir ji galima registratorių fotojuoste.

Pastaruoju laiku optiniuose oscilografose yra ne pavieniai magnetoelektriniai matuokliai, bet magnetinis blokas. Jį sudaro vienas nuolatinis magnetas, tarp kurio polių įrengiami lizdai – oro tarpai. Čia lizdus įstatomi keičiamai cilindriukai su judamosiomis matuoklių dalimis. Patys cilindriukai yra pagaminti iš nemagnetinio metalo, o jų galai iš minkštamagnetės medžiagos (magnetinių laukų sustiprinti). Cilindriukas užpildomas specialiu skysčiu, kuris veikia kaip slopintuvai. Veidrodėlio plotas mažesnis nei 1 mm^2 , o storis – ne didesnis nei 0,1 mm.

Šviesos spindulys (8.27 pav., b) iš lempos per optinę sistemą patenka į matuoklio veidrodėlių. Nuo jo atspindys per prizmę patenka į veidrodinį būgną. Jei šis būgnas nesisuka, veidrodėliui judant ekrane matysiame vertikalių šviesos brūkšnių, kurio aukštis proporcingas dvigubai tirosimo signalo amplitudei. Būgnui sukantis, atspindys juda ne tik vertikaliai, bet ir horizontaliai, todėl ekrane yra matoma matuojamomo dydžio priklausomybės nuo laiko kreivė (žr. 8.23 pav.).

Dalis atspindžio per leši patenka į fotojuostą (ar fotopopierių), kurį traukiant pastoviu ir žinomu greičiu (nuo 1 iki 5000 mm/s), užrašoma matuojamomo dydžio kreivė priklausomai nuo laiko.

Gaminami optiniai oscilografai, kuriais galima užrašyti nuo 4 iki 60 įvairių elektrinių dydžių kreivių. Dauguma jų neturi ekrano registratorių, bet užtat yra kompaktiški ir portatyvūs. Galima registratorių srovę, įtampą, galią ir kitus elektrinius dydžius. Matavimo ribomis praplatėti naudojami papildomi nuoseklieji ir lygiagretieji rezistoriai, stiprintuvai.

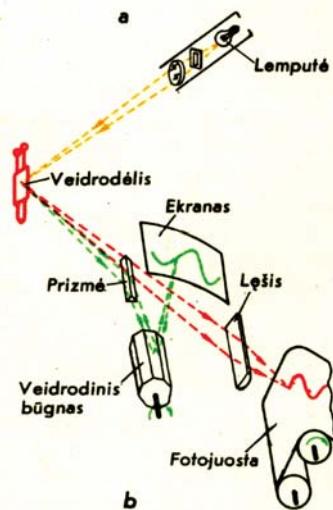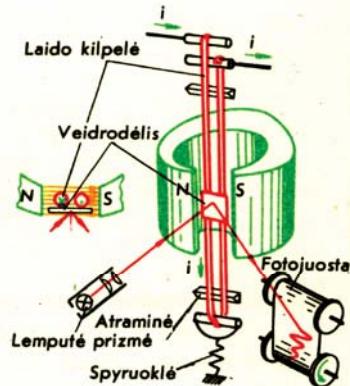

8.27 pav. Optinio oscilografo magnetoelektrinis matuoklis (a) ir optinė schema (b)

8.7

Srovės ir įtampos matavimas

8.7.1. Srovės matavimas. Vidutinio stiprumo srovės (nuo 10 mA iki 100 A) matuojamos ampermetrais (arba miliampermetrais), kurie įjungiami į matuojamą grandinę nuosekliai. Realūs ampermetrai turi varžą, todėl pakinta matuojamoji srovė ir matuojant gaunama metodinė paklaida (8.28 pav.).

Tarkime, kad matuojama nuolatinė srovė I_x , tekanti imtuviu, kurio varža R ir kurio įtampa U . Tikroji grandinės srovė: $I_x = U/R$. Įjungus ampermetrą, kurio varža R_A , grandinės srovė tampa $I = U/(R+R_A)$. Santykinė metodinė paklaida, kai $R_A \ll R$:

$$\delta_A = \frac{I - I_x}{I_x} = -\frac{R_A/R}{1 + R_A/R} \approx -R_A/R. \quad (8.37)$$

Kuo $R_A \ll R$, tuo mažesnė gaunama santykinė metodinė paklaida.

Nuolatinei srovei nuo 1 μ A iki 6 kA matuoti naudojami magnetoelektrinės sistemos matuokliai, kurie vartoja mažai energijos, gali būti labai tikslūs (gaminami tikslumo klasės 0,1; 0,2), jų skalė tolygi. Matuojant sroves iki 20–50 mA, paprastai visa matuojamoji srovė teka ampermetro ritele. Didesnėms srovėms matuoti naudojami šuntai (8.29 pav.), kuriais paprastai teka didesnioji matuojamosios srovės dalis.


Ampermetru tekanti srovė (žr. (1.41) lygybę): $I_A = R_p I_x / (R_A + R_p)$; čia I_x – matuojamoji srovė; R_p ir R_A – šunto ir ampermetro varžos. Galime apskaičiuoti reikiamą šunto varžą:

$$R_p = R_A / (n_p - 1); \quad (8.38)$$


Čia $n_p = I_x / I_A$ – šunto koeficientas, rodantis, kiek kartų matuojamoji srovė yra didesnė už tą, kuri teka ampermetru. Prietaiso viduje papras tai yra įtaisomi tik tokie šuntai, kuriais teka srovės iki 30 A. Didesnėms srovėms matuoti naudojami atskirai prijungiami šuntai.

Šunto tikslumo klasė yra skaičius, nusakantis, kiek procentų gali skirtis šunto varža nuo jos vardinės vertės. Šuntai gaminami 0,02; 0,05; 0,1; 0,2; 0,5 tikslumo klasių, nuo 10 iki 300 mV vardinė įtampa.

Nuolatinę srovę nuo 10 mA iki 100 A galima išmatuoti ir elektromagnetinės bei elektrodinaminės sistemos ampermetrais. Ir vienų, ir kitų skalė yra netolygi. Elektromagnetiniai ampermetrai yra gana pigūs, bet jų tikslumo klasė paprastai esti ne aukštesnė kaip 0,2; 0,5. Elektrodinaminiai ampermetrai gali būti tikslesni, bet jie yra brangesni. Ir vieni, ir kiti vartoja daugiau energijos nei magnetoelektri-

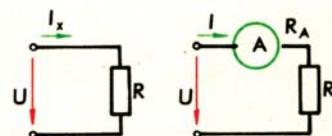

8.28 pav. Grandinė, kurios srovė matuojama: a – ampermetras neįjungtas; b – įjungus ampermetrą

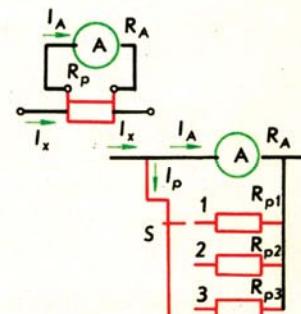

8.29 pav. Ampermetras su vienribiu (a) ir daugiaribiui šuntu (b)

nai, todėl labiau pakeičia matuojamosios grandinės režimą.

Kai reikia labai tiksliai išmatuoti nuolatinę srovę, tai komi kompensatoriai arba skaitmeniniai ampermetrai. Kompensatoriumi (žr. 8.7.3) išmatuojamas įtampos kritis, gautas etaloniniame rezistoriuje, kai juo teka matuojamoji srovė.

Labai silpną nuolatinę srovę (10^{-5} – 10^{-8} A) galima išmatuoti magnetoelektriniu veidrodiniu galvanometru arba elektroniniu mikroampermetru.

Kintamoji srovė apibūdinama efektine, amplitudine arba vidutine verte. Elektromagnetinės, elektrodinaminės, ferodinaminės sistemos prietaisai (žr. 8.4) reaguoja į efektines srovės vertes. Lygintuviniai ir elektroniniai ampermetrai paprastai sugraduojami efektinėmis sinusinių srovų vertėmis. Kai srovė nesinusinė, gaunamos papildomos paklaidos.

Vidutinio stiprumo kintamosioms srovėms – nuo 1 mA – galima naudoti elektromagnetinius (iki 250 A), elektrodinaminius, ferodinaminius (iki 10 A), lygintuvinius prietaisus, taip pat elektroninius bei skaitmeninius miliampermetrus ir ampermetrus, atsižvelgiant į anksčiau minėtus kiekvienos sistemos prietaisų privalumus ir trūkumus.

Silpna kintamoji srovė iki 10 μ A matuojama elektroniniais mikroampermetrais, nuo 10 iki 100 μ A – skaitmeniniais mikroampermetrais, kurių tikslumas ne mažesnis kaip 0,5 %, kai matuojamosios srovės dažnis ne didesnis kaip 5 kHz.

Kai matuojamoji kintamoji srovė yra stipri (šimtai amperų), naudojami srovės matavimo transformatoriai (žr. 9.5.2).


8.7.2. Įtampos matavimas. Voltmetras jungiamas lygiagrečiai tai grandinės daliai, kurioje yra matuojama įtampa. Kadangi realaus voltmetro varža nėra be galo didelė, grandinės srovė ir matuojamoji įtampa pakinta (8.30 pav.).

Tarkime, kad matuojamoji įtampa U_x tampa lygi U . Santykinė metodinė paklaida: $\delta_V = (U - U_x)/U$. Apskaiciavę iš Omo dėsnio matuojamą įtampą, kai voltmetro nėra ir kai jis i Jungtas, ir laikydami, kad $R_V \gg R$, gauname:

$$\delta_V \approx -\frac{R/R_V}{1-R/R_V} \approx -R/R_V. \quad (8.39)$$

Metodinė paklaida tuo mažesnė, kuo $R_V \gg R$.

Nuolatinė įtampa nuo 1 mV iki 1,5 kV paprastai matuojama magnetoelektrinės sistemos voltmetrais, kurių matavimo tikslumas yra gana didelis (0,1; 0,2 klasės). Voltmetro matavimo riboms praplėsti yra naudojami papildomieji rezistoriai, jungiami nuosekliai su prietaisu (8.31 pav.).

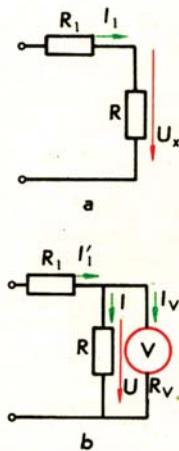

8.30 pav. Grandinė, kurios imtuvo R įtampa matuojama: a – voltmetras neprijungtas; b – prijungus voltmetrą

Kai prie voltmetro prijungiamas nuoseklusis rezistorius, kurio varža lygi R_s , galima matuoti įtampą $U = (R_V + R_s)I_V = (R_V + R_s)(U_V/R_V)$.
Gauname

$$R_s = R_V(n_s - 1); \quad (8.40)$$

čia $n_s = U/U_V$ – nuosekliojo rezistoriaus koeficientas, rodantis, kiek kartų matuojamojai įtampa yra didesnė už tenkančią voltmetru.

Nuosekliųj rezistorių gali būti išmontuoti daugiaribuoju voltmeteruose arba prijungiami atskirai. Nuoseklusis rezistorius parenkamas taip, kad jo vardinė srovė būtu tokia pat, kaip voltmetro. Nuosekliųj rezistorių tikslumo klasės (nuokrypis procentais nuo vardinės vertės) yra 0,01; 0,02; 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0. Vardinės srovės – nuo 0,5 iki 30 mA.

Elektrodinaminis voltmetas matuojamos nuolatinės įtampos nuo 100 mV iki 600 V. Jų tikslumas didelis (0,1; 0,2 klasė), bet skalė netolygi. **Elektromagnetinis** voltmetas (0,2; 0,5 klasė) matuojamos įtampos nuo 1 iki 75 V.

Nuolatinei įtampai nuo 10 V iki 300 kV matuoti naudojami **elektrostatiniai** voltmetriai. Jų tikslumo klasė 0,5; 1,0; 1,5 (esti net 0,05); labai didelė vidinė varža $10^{10} - 10^{12} \Omega$; vidinė talpa 4–65 pF. Gaminama jų nedaug, ir jie brangūs. Jų matavimo ribos nuolatinės srovės grandinėse praplečiamos rezistoriniaių įtampos dalytuvas (8.32 pav., a).

Mažesnę kaip 600 V nuolatinę įtampą galima išmatuoti **elektroninius voltmetrus**, bet jų tikslumo klasės yra vidutinės (0,5; 1,0). Dideliu tikslumu nuolatinė įtampa matuojama: iki kelių kilovoltų – **skaitmeninis voltmetas**; iki 1000 V – **kompensatoriais** (žr. 8.7.3).



Labai maža nuolatinė įtampa matuojama **kompensatoriais** ($10^{-5} - 10^{-6}$ V), **skaitmeninis mikrovoltmetras** (10^{-5} V) ir **elektroninius nanovoltmetrus** ($10^{-6} - 10^{-7}$ V).

Kintamajai pramoninio dažnio įtampai matuoti naudojami **elektromagnetiniai**, **elektrodinaminiai**, **ferodinaminiai**, **elektrostatiniai** voltmetriai, atsižvelgiant į kiekvieno savybes. Matuojamos efektinės įtampos vertės.



Labai maža kintamoji įtampa ($10^{-6} - 10^{-7}$ V) matuoja **elektroninius mikrovoltmetrus**.

Aukšta kintamoji įtampa pažeminama įtampos matavimo transformatoriumi (žr. 9.5.2), kad būtų galima naujoti vidutinių įtampų (paprastai 100 V) voltmetrus. Kai aukštai kintamajai įtampai matuoti naudojami elektrostatiniai voltmetriai, jų matavimo ribas galima prapliesti kondensatorinių įtampos dalytuvas (8.32 pav., b):

8.7.3. EVJ matavimas; kompensatoriai. Šaltinio EVJ būtų galima išmatuoti tokiu tiesioginės atskaitos voltmetu, kurio vidinė varža be galo didelė ir kuriuo srovė nete-

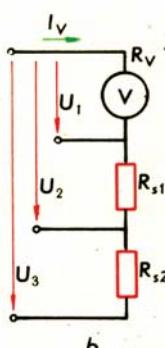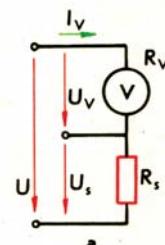

8.31 pav. Voltmetras su vienribiu (a) ir daugiaribiu nuoseklioju rezistoriumi (b)

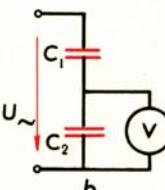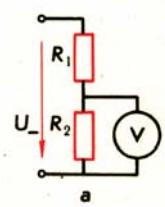

8.32 pav. Elektrostatinis voltmetas su įtampos dalytuviu: a – rezistoriniu ir b – kondensatoriniu

ka. Apytiksliai nuolatinę EVJ, didesnę kaip 10 V, galima išmatuoti elektrostatiniu voltmetru, o mažesnę – skaitmeniniu.

Netiesiogiai EVJ galima matuoti kompleksiniu metodu. Tarkime, kad, prijungę imtuvą prie šaltinio, kurio EVJ yra E ir vidinė varža R_0 , išmatavome imtuvo įtampą ir srovę: U_1 ir I_1 . Prijungę prie to paties šaltinio kitą imtuvą, gauname srovę I_2 ir įtampą U_2 . Sudarę ir išsprendę lygių sistemą

$$\begin{cases} E = U_1 + R_0 I_1; \\ E = U_2 + R_0 I_2; \end{cases}$$

gauname matuojamosios šaltinio EVJ ir vidinės varžos vertes.

Kompleksinis metodas nėra tikslus, nes gaunamos srovės ir įtampos matavimo metodinės paklaidos. Be to, matuojamajai dydžiui reikia apskaičiuoti. Antra vertus, šis metodas yra paprastas ir nereikia jokių specifinių EVJ matavimo prietaisų.

Kompensatoriai (kitaip dar vadinami potenciometrais) naudojami labai tiksliai matuoti elektrovaros jégai. **Jais matuojamoji EVJ palyginama su etalonine.**

Nuolatinės srovės kompensatoriaus veikimo principą paaiškinsime pagal supaprastintą jo schemą (8.33 pav.). Pradžioje jungiklis S iungiamas į padėti 1 ir reostato R_0 slankiklis stumiamas tol, kol galvanometras (mikroampermetras) parodo, kad etaloniniui šaltiniui E_e srovė neteka. Tai reiškia, kad įtampos kritimas etaloniniame rezistoriuje R_e kompensuoja EVJ E_x : $E_x = R_e I$.

Perjungus jungiklį į padėtį 2, potenciometro R slankiklis stumiamas tol, kol galvanometras parodo nulį. Įtampos kritimas potenciometro varžoje R_x kompensuoja EVJ E_x : $E_x = R_x I$; čia I yra ta pati srovė, kuri buvo nustatyta reostatu R_0 ir kuri nepriklauso nuo neapkrauto potenciometro R slankiklio padėties (žr. 1.5.2). Matome, kad $I = E_e / R_e = E_x / R_x$. Matuojamoji EVJ $E_x = (E_e / R_e) R_x$ arba

$$E_x = CR_x. \quad (8.41)$$


Kadangi E_e ir R_e dydžiai yra tiksliai žinomi (R_e tenka šiek tiek pareguliuoti, norint panaikinti varžos ir E_e pokyčius dėl aplinkos temperatūros pasikeitimo), todėl **pagal potenciometro R rankenėles padėti voltų dalimis sugraduotoje skalėje galima iš karto atskaityti matuojamosios EVJ vertę.**

Matuojant EVJ kompensatoriumi, metodinių paklaidų nėra (srovė šaltiniu neteka, neturi įtakos laidų varža). Nuolatinės srovės kompensatoriai yra labai didelio tikslumo palyginimo prietaisai. Jų tikslumo klasės: 0,001; 0,002; 0,01; 0,02; 0,05; 0,1; 0,2; 0,5. Didžiausia EVJ, kurią galima išmatuoti kompensatoriumi, yra apie 2 V. Didesnes EVJ (iki 1000 V) galima išmatuoti, prijungus prie kompensatoriaus dalį matuojamosios įtampos per įtampos dalytvą.

Kompensatoriai naudojami matuoti įtampai ir kitiems elektriniams dydžiams, kuriuos galima pakeisti nuolatine įtampa, taip pat rodyklinių prietaisų (ampermetrui, voltmetrui, vatmetrui) patikrai.

Kintamosios srovės kompensatoriai yra sudėtingesni ir mažiau tikslūs. Aukščiausios jų tikslumo klasės yra 0,1; 0,2. Jie taikomi EVJ, įtampos, fazėms ir kitiems elektriniams dydžiams matuoti, pakeitus juos įtampa.

Automatiniai potenciometrai sudaro galimybę EVJ matavimus automatizuoti. Vietoj galvanometro (žr. 8.33 pav.) įjungiamas elektroinis stiprintuvas, iš kurio sustiprintas signalas patenka į reversini

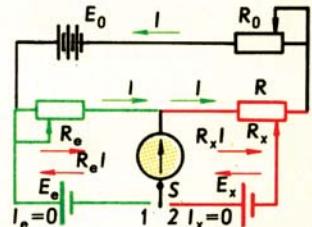

8.33 pav. Nuolatinės srovės kompensatorius

varikli. Pastarasis tol suka (ar stumia) potenciometro R slankikli, kol signalas išnyksta, t. y. matuojamuoju EVJ šaltiniu srovė nebeteka. Itaisius rašymo įrengini, matuojamąj EVJ vertę galima užregistruoti.

8.8

Galių ir energijos matavimas

8.8.1 Vatmetras; vienfazės grandinės galių matavimas. Nuolatinės srovės grandinės galia $P = UI$. Ją galima apskaičiuoti išmatavus apkrovos įtampą ir srovę (pvz., magnetoelektrinės sistemos voltmetru ir ampermetru). Praktikoje toks netiesioginis galių matavimo būdas naudojamas labai retai, nes reikia matuoti dviem prietaisais ir rezultatą apskaičiuoti.

Paprastai nuolatinės srovės grandinių galia, taip pat kintamosios srovės vienfazių ir trifazių grandinių aktyvioji galia **matuojama elektrodinaminiais** (dažniau – laboratorijose) tikslumo klasės – 0,1; 0,2; 0,5 – **ar fero-dinaminiais** (dažniau – pramonėje) tikslumo klasės – 1,0; 1,5; 2,5 – **vatmetrais**. Jais galima matuoti ir reaktyviąją galią, taikant specialias jų įjungimo į matuojamąj grandinę schemas.

Elektrodinaminio vatmetro matuokli sudaro dvi ritės: srovės (nejudamoji) ir įtampos (judamoji). Srovės ritė (jos varža R_A) jungiama į matuojamąj grandinę nuosekliai (8.34 pav.), t. y. taip, kad ja tekėtų apkrovos srovė I . Įtampos ritė (jos varža R_V) jungiama lygiagrečiai apkrovai, kad jai tektų apkrovos įtampa U .

Matuojant gaunama **metodinė paklaida**, kuri tuo mažesnė, kuo $R_A \ll Z$ ir $R_V \gg Z$. Kai vatmetro ritėmis tekančių I ir I_V srovų dažnis $f \leq 3-4$ kHz, įtampos ritės induktiviosios varžos galima nepaisyti ($X_V \approx 0$).

Įjungus vatmetrą į nuolatinės srovės grandinę, jo rodyklės posūkio kampus (žr. (8.25) lygybę): $\alpha = C_1 I_1 I_2 = C_1 I I_V = C_1 I (U/R_V)$. Vatmetro skalės lygtis:

$$\alpha = CUI. \quad (8.42)$$


Tarkime, kad įjungėme vatmetrą į kintamosios įtampos grandinę (apkrovos $Z = Ze^{j\phi}$, $\phi > 0$) aktyviajai galiai išmatuoti. Tokio imtuvo srovė I atsilieka faze ϕ nuo įtampos U (žr. 8.34 pav., b), vatmetro įtampos ritės srovė $I_V = U/R_V$ ir sutampa faze su įtampa U ($X_V \approx 0$).

Pagal (8.26) lygybę vatmetro rodyklės posūkio kampus:

$$\alpha = C_1 I_1 I_2 \cos (\psi_1 - \psi_2) = C_1 I (U/R_V) \cos (\phi - 0)$$

arba

$$\alpha = CUI \cos \phi. \quad (8.43)$$

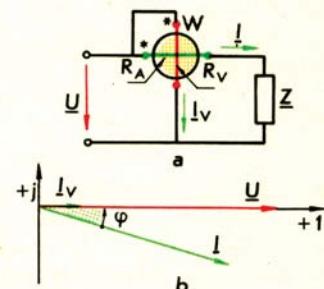

8.34 pav. Elektrodinaminio vatmetro jungimo schema (a) ir srovų vektorinė diagrama (b)

Elektrodinaminio vatmetro skalės lygtis užrašoma tiesės lygtimi šitaip:

$$\alpha = CP;$$

(8.44)

čia C – prietaiso konstanta, P – nuolatinės srovės grandinės galia arba kintamosios srovės grandinės aktyvioji galia.

Skalė yra tolygi. Paprastai ji turi 75, 100 ar 150 padalų. Nuosekliaisiais rezistoriais ir šuntais galima keisti įtampos ir srovės matavimo ribas, todėl **vatmetru** paprastai **apskaičiuojama padalos vertė**:

$$C_P = U_N I_N / N_N;$$

(8.45)

čia U_N ir I_N – įtampos ir srovės ritės matavimo ribos; N_N – vatmetro skalės padalų skaičius.

Reikia pažymėti, kad **apkrova tekanti srovė neturi būti didesnė už vatmetro srovės matavimo ribą, o įtampa – už įtampos matavimo ribą**. Vatmetro srovės ir įtampos matavimo ribas kintamosios srovės grandinėse galima praplėsti srovės ir įtampos matavimo transformatoriais (žr. 9.5.2).

8.6 pavyzdys. Elektrodinaminio vatmetro įtampos matavimo ribos yra 75–150–300–600 V, srovės – 1 ir 2 A. Jo padalų skaičius 150. Pasirinkime vatmetro srovės ir įtampos matavimo ribą, kai apkrovos įtampa yra apie 220 V, o srovė gali kisti nuo 1,1 A iki 1,9 A. Apskaičiuokime vatmetro padalos vertę pasirinktoms matavimo riboms.


Sprendimas. Reikia pasirinkti tokias abiejų dydžių matavimo ribas, kad jos būtų artimiausios didesnės už galimas apkrovos įtampas bei srovės. Šiuo atveju $U_N = 300$ V, $I_N = 2$ A. Vatmetro padalos vertė $C_P = U_N I_N / N_N = 300 \cdot 2 / 150 = 4$ W. Matuojamoji galia bus lygi padalų skaičiaus, kurį rodo prietaisas, ir padalos vertės sandaugai.

Zvaigždutėmis (arba taškais) pažymėti vatmetro gnybtai yra vadiniams generatoriniai. Kai srovės ir įtampos generatoriniai gnybtai yra prijungiami iš šaltinio pusės (žr. 8.34 pav.), vatmetro rodyklė passisuka teigiamai (laikrodžio rodyklės judėjimo) kryptimi. Šia vatmetro savybe galima pasinaudoti, kai reikia spręsti, kokioje pusėje yra šaltinis, t. y. kokia kryptimi tiekiamā elektros energija.

8.8.2. Trifazės grandinės aktyviosios galios matavimas. **Trifazio simetrinio imtuvo aktyvioji galia $P = 3P_f$, todėl pakanka vatmetru išmatuoti fazinę galią P_f** (8.35 pav.). Imtuvo galia yra tris kartus didesnė už tą, kurią rodo vatmetras: $P = 3P_W$.

Trilaidėje trifazėje grandinėje aktyviajai galiai galima išmatuoti dviem vatmetrais (8.36 pav.).

Trilaidės grandinės momentinė galia yra lygi atskirų fazų momentinių galų sumai:

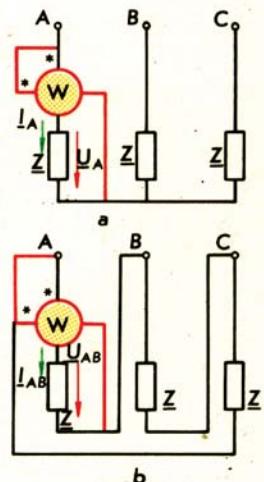

8.35 pav. Fazinės aktyviosios galios matavimo schema, kai trifazis simetrinis imtuvas sujungtas žvaigžde (a) ir trikampiu (b)

$$p = p_A + p_B + p_C = u_A i_A + u_B i_B + u_C i_C. \quad (8.46)$$

Trilaidėje grandinėje $i_A + i_B + i_C = 0$ (žr. 3.2 ir 3.3). Iš čia $i_B = -i_A - i_C$. Irašę i_B srovės reikšmę į (8.46), gauname:

$$p = u_A i_A - u_B i_A - u_B i_C + u_C i_C = (u_A - u_B) i_A + (u_C - u_B) i_C.$$

Pakeitę fazinių įtampų skirtumą linijinėmis įtampomis, gauname:
 $p = u_{AB} i_A + u_{CB} i_C$.

Aktyvioji galia yra vidutinė momentinės galios vertė:

$$\begin{aligned} P &= \frac{1}{T} \int_0^T p dt = \frac{1}{T} \int_0^T (u_{AB} i_A + u_{CB} i_C) dt = \\ &= U_{AB} i_A \cos \alpha + U_{CB} i_C \cos \beta; \end{aligned} \quad (8.47)$$

čia α ir β – linijinių srovių I_A ir I_C fazinių skirtumas linijinių įtampų U_{AB} ir U_{CB} atžvilgiu.

Iš (8.47) lygybės matome, kad aktyvioji galia yra lygi dviejų galių sumai: $P = P_1 + P_2$. Nesunku iš tikinčių (žr. 8.36 pav.), kad galią P_1 rodys pirmasis, o galią P_2 – antrasis vatmetras.

Bendruoju atveju du vatmetrai jungiami taip, kad bet kuriuos dvi linijinės srovės tekėtų jų srovės ritėmis. Kiekvieno vatmetro įtampos ritės generatorinis gnybtas yra jungiamas prie jo paties srovės generatorinio gnybto. Abiejų vatmetų įtampos ričių laisvi galai prijungiami prie trečiojo linijinio laidų.


Keturlaidės trifazės grandinės aktyvioji galia matuojama trimis vatmetrais (8.37 pav.):

$$\begin{aligned} P &= P_1 + P_2 + P_3 = \\ &= U_A i_A \cos \varphi_A + U_B i_B \cos \varphi_B + U_C i_C \cos \varphi_C. \end{aligned} \quad (8.48)$$


Pramoniniams aktyviosios galios matavimams išleidžiami dviejų ir trijų elementų trifaziai ferodinaminiai vatmetrai. Pavyzdžiui, dviejų elementų vatmetrą sudaro dvi nejudamos ritės ir dvi judamosios, kurios yra sutvirtintos mechaniskai. Ijungus tokį vatmetrą pagal dviejų vatmetų jungimo schema, jo rodyklės posūkio kampas yra proporcionalus abiejų judamujų dalių mechaninių momentų algebrinei sumai. Dėl to vatmetras iš karto rodo visos trilaidės trifazės grandinės aktyviajų galijų. Trijų elementų vatmetras jungiamas pagal trijų vatmetų jungimo schemą ir rodo keturlaidės trifazės grandinės galiją.

8.8.3. Reaktyviosios galios matavimas. Reaktyvioji galia kintamasis srovės grandinėje $Q = UI \sin \varphi$. Jai išmatuoti reikia matavimo prietaiso, kurio rodyklės posūkio kampas būtų proporcionalus ne $\cos \varphi$, bet $\sin \varphi$. Vienfazių grandinių reaktyviajų galijų tenka matuoti tik laboratoriųose eksperimentuose, todėl paprastai tam tikslui naudojami vatmetrai, jungiami pagal specialias schemas.

Trifazės grandinės reaktyvioji galia matuojama vienfazais vatmet-

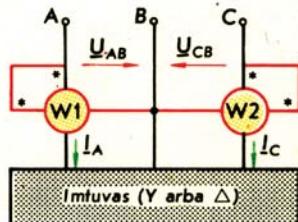

8.36 pav. Trilaidės trifazės grandinės galios matavimo dvimiem vatmetrais schema

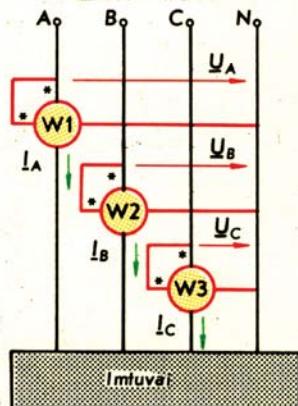

8.37 pav. Keturlaidės trifazės grandinės galios matavimo trimis vatmetrais schema

rais (vienu, dviem arba trim), taip pat dviejų ar trijų elementų elektrodinaminiais ar ferodinaminiais varmetrais, kurių konstrukcija visai tokia pat kaip trifazinių vatmetrių. Ir vatmetrai, ir varmetrai turi būti jungiami šitaip: 1) srovės ritės jungiamos taip kaip matuoant aktyviąją galią (žr. 8.34–8.37 pav.); 2) įtampos ritės turi būti iš Jungtos taip, kad joms tekėti įtampa, atsiliekanti 90° faziniu kampu nuo tos, kurią turi gauti įtampos ritė matuoant aktyviąją galią.

Tarkime, kad vienų vatmetrų norime išmatuoti simetrinio žvalgžde sujungto imtuvu (8.38 pav.) reaktyviąją galią. Vatmetro srovės rite teka srovė I_A , o jo įtampos ritėi turi tekėti įtampa U_{BC} , kuri 90° faziniu kampu atsilieka nuo fasinės įtampos U_A . Vatmetras rodo:

$$\begin{aligned} P_W &= U_{BC} I_A \cos (\widehat{U_{BC}}, \underline{I}_A) = U_{BC} I_A \cos (90^\circ - \varphi) = \\ &= U_I I_I \sin \varphi. \end{aligned} \quad (8.49)$$

Simetrinio imtuvu reaktyvioji galia $Q = \sqrt{3} U_I I_I \sin \varphi$, todėl

$$Q = \sqrt{3} P_W, \quad (8.50)$$

t. y. tą galią, kurią rodo vatmetras, turime padauginti iš $\sqrt{3}$.

8.8.4. Energijos matavimas. Aktyvioji ir reaktyvioji energija matuojama indukciniais skaitikliais (žr. 8.4.5), kurie gali būti vienfaziniai arba dviejų ar trijų elementų trifaziniai.

Vienfazis aktyviosios energijos skaitiklis jungiamas į grandinę taip (8.39 pav.), kad jo srovės rite (jos varža maža $R_A \approx 0$) tekėtų apkrovos srovė I , o įtampos ritėi tekėti apkrovos įtampa U .

Įtampos ritės induktyvijoji varža $X_V \gg R_V$, todėl laikysime, kad $R_V \approx 0$, ir įtampos rite teka srovė $I_V = U/X_V$, kuri faze $\pi/2$ atsilieka nuo įtampos U .

Iš vektorinės diagramos (8.40 pav.), kuri nubraižyta aktyvaus – induktyvaus pobūdžio imtuvui ($\varphi > 0$), matome, kad kampus tarp skaitiklio ritėmis tekančių srovų vektorių \underline{I} ir \underline{I}_V yra lygus ($90^\circ - \varphi$). Irašę srovės ir kampą į (8.33) lygybę, gauname:


$$N = C_s \int_{t_1}^{t_2} I (U/X_V) \sin (90^\circ - \varphi) dt =$$

$$= C_s \int_{t_1}^{t_2} UI \cos \varphi dt = C_s \int_{t_1}^{t_2} P dt.$$


Suvartota aktyvioji energija

$$W_a = C_N N, \quad (8.51)$$


t. y. ji proporcinga skaitiklio sūkių skaičiui per tą patį laiką.

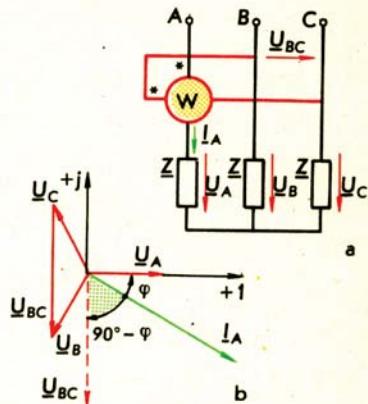

8.38 pav. Trifazio simetrinio imtuvu reaktyviosios galios matavimo schema (a) ir įtampų vektorinė diagrama (b)

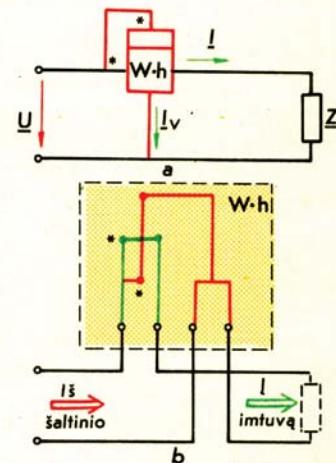

8.39 pav. Vienfazio aktyviosios energijos skaitiklio jungimo schema: a – principinė ir b – montażinė

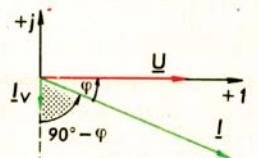

8.40 pav. Vienfazio aktyviosios energijos skaitiklio vektorinė diagrama

Skaitiklio sūkių skaičių fiksuoja skaičiavimo mechanizmas. Paprastai jo skaitmenys iš karto rodo suvartotą elektros energiją kilovatvalandėmis.

Kartais tenka matuoti elektros energiją tiksliau. Tam skaitiklio skalėje užrašomas sūkių skaičius vienai kilovatvalandei. Pavysdžiu, nurodyta, kad 1 kW·h atitinka 1280 disco sūkių. Tai reiškia, kad variacinė skaitiklio konstanta $C_N = 1000 \cdot 3600 / 1280 = 2812,5 \text{ W} \cdot \text{s}$. Norėdami sužinoti, kiek suvartota aktyviosios energijos, turime padauginti šią konstantą iš disco sūkių skaičiaus per mus dominantį laiką.

Elektros energijos skaitiklių tikslumo klasės gali būti 0,5; 1,0; 2,0; 2,5. Šie skaičiai rodo leistiną santykinę (ne redukuotą), kaip analoginių rodyklinių (prietaisų) paklaidą, esant tam tikrai standarte nurodytai apkrovai.

Trifazėse grandinėse aktyvioji ir reaktyvioji elektros energija matuojama trifaziais skaitikliais, kurių judamosios dalies mechaninis momentas yra lygus dviejų ar trijų judamujų dalijų mechaninių momentų algebrinei sumai.

Skaitiklių jungimo schemas yra tokios pat kaip vatmetų (8.41 pav.).

Kintamosios srovės ir įtampos ričių matavimo ribas galima praplėsti matavimo transformatoriais (žr. 9.5.2).


8.9

Elektrinių parametrų matavimas

Prie elektrinių parametru priskirsiame elektrinės grandinės elementų (imtuvių) **varžą** (aktyviają), **induktyvumą** ir **talpą**. Juos galima matuoti tiesiogiai – tiesioginės atskaitos ar palyginimo prietaisais – ir netiesiogiai – apskaičiuoti pagal žinomą ryšį tarp išmatuotų ir ieškomojo dydžio.

Praktikoje dažniausiai tenka matuoti varžas. Jų matavimo ypatumai priklauso nuo matuojamosios varžos didumo. Paprastai iki 10Ω varžos laikomos mažomis, nuo 10 iki $10^6 \Omega$ – vidutinėmis ir didesnės nei $10^6 \Omega$ – didelėmis. Matuojant mažas varžas, reikia ypač atkreipti dėmesį į tai, kad matavimo rezultatui neturėtų įtakos kontaktų varžos, o matuojant didelės varžas – nuotėkio srovės.

8.9.1. Varžos matavimas omžmetru. **Ommetras** – tiesioginės atskaitos prietaisas (dažniausiai magnetoelektrinės sistemos miliampерmetras), kuriam yra įmontuotas nuolatinės **EVJ šaltinis** ir nuoseklusis rezistorius R_s (8.42 pav.). Kai elementas, kurio varža R_x matuojama, yra įjungtas nuosekliai su miliampерmetru, grandinės srovė $I = E / (R_x + R_s + R_A + R_l)$. Prietaiso rodyklės posūkio kampus

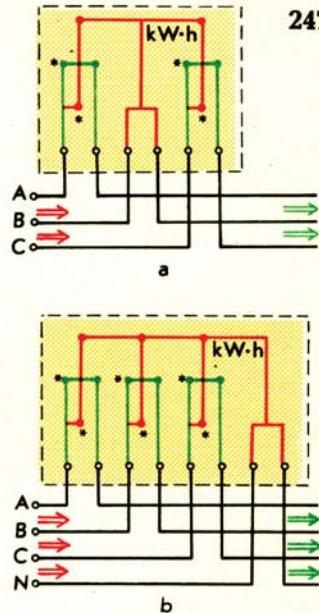

8.41 pav. Aktyviosios energijos skaitiklių montażinės jungimo schemas: a – trilaidėje ir b – keturlaidėje trifazėje sistemoje

$$\alpha = f(1/R_x), \quad (8.52)$$

todėl jo skalė yra atvirkštinė ir netolygi.

Kad matavimo rezultatui neturėtų įtakos EVJ šaltinio parametrai, prieš matuojant ommetro gnybtai sujungiami trumpai ($R_x=0$). Keičiant matuoklio nuosekliojo rezistoriaus varžą R_s , pasiekiamas, kad miliampmetru tekėtų didžiausia srovė ir jo rodyklė rodytų nulį. Tik po to galima laikyti, kad prietaisas yra parengtas varžoms matuoti. Taip pat varžos yra matuojamos lygintuvinės sistemos ampervoltometriu (testeriu).

Yra ommetrų, prie kurių matuojamosios varžos elementas prijungiamas lygiagrečiai miliampmetrui (žr. 8.42 pav., b). Tokių ommetrų skalė netolygi ir jos nulinė žymė yra iš kairės. Šiais ommetrais matuojamos mažos varžos.

Svarbiausias ommetrų privalumas yra tas, kad jais varža matuojama tiesiogiai. Antra vertus, matavimo tikslumas nedidelis, todėl ommetrais paprastai tik apytiksliai operatyviai nustatomas varžos didumas.

8.9.2. Varžos matavimas megommetu. Tai prietaisas didelėms varžoms matuoti, kurį sudaro magnetoelektrinis logometras, EVJ šaltinis ir žinomas varžos R rezistorius (8.43 pav.). Nepaisydami prietaiso ričių varžos ir generatoriaus vidinės varžos, galime užrašyti sroves, tekančias matavimo metu: $I_1 = E/R$; $I_2 = E/R_x$.





Kadangi magnetoelektrinio logometro posūkio kampus yra proporcingsas jo ritėmis tekančių srovių santykiumi (žr. (8.34) lygybę), gauname:

$$\alpha = f(R_x/R). \quad (8.53)$$


Keičiant vidinio rezistoriaus varžą R , keičiama varžų matavimo riba. Megommetre įmontuojamas ranka sukamas nuolatinės srovės generatorius, kurio įtampa gali būti 500, 1000 ar 2000 V.

Megommetas yra skirtas izoliacijos varžoms tiesiogiai matuoti. Matavimo tikslumas nėra didelis, bet pakankamas izoliacijos kokybei įvertinti.

8.9.3. Varžos matavimas ampermetru ir voltmetriu. Tai netiesioginis varžos matavimo būdas, kai varža yra apskaičiuojama iš Omo dėsnio: $R = U_V/I_A$, čia U_V ir I_A – įtampa ir srovė, išmatuotos voltmetru ir ampermetru.

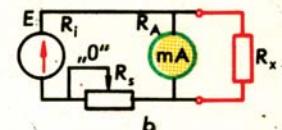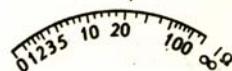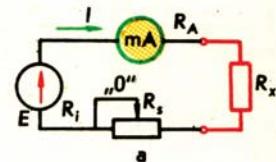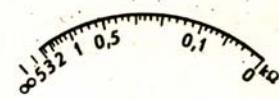

8.42 pav. Ommetrų schemos, kai matuoklis jungiamas nuosekliai (a) ir lygiagrečiai (b) su matuojuamuoju elementu

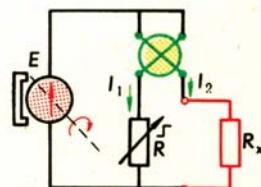

8.43 pav. Megommetro schema

Ampermetrą ir voltmetrą galima jungti dvejopai.

I. Sujungus pagal 8.44 pav., a, schemą, voltmetras, kurio varža yra R_V , rodo matuojamąjį elementą, kurio varža yra R_x , įtampa U . Ampermetras rodo srovę $I_A = I + I_V$, todėl iš Omo dėsnio apskaičiavę gausime, kad matavimo rezultatas

$$R = \frac{U}{I + I_V} = \frac{U}{U/R_x + U/R_V} = \frac{R_x}{1 + R_x/R_V}$$

Santykinė metodinė paklaida $\delta_V = (R - R_x)/R_x$. Irašę gautą varžos R reikšmę, turime:

$$\delta_V = -1/(1 + R_V/R_x). \quad (8.54)$$

Metodinė paklaida bus tuo mažesnė, kuo $R_x \ll R_V$, todėl ši schema paprastai taikoma mažoms varžoms matuoti.

Metodinės paklaidos galima visiškai išvengti, jeigu voltmetro varža R_V yra žinoma. Kadangi voltmetras ir elementas R_x yra sujungti lygiagrečiai, $1/R = 1/R_V + 1/R_x$. Iš čia matuojamoji varža:

$$R_x = RR_V/(R_V - R). \quad (8.55)$$

II. Sujungus prietaisus pagal 8.44 pav., b, schemą, ampermetras, kurio varža yra R_A , rodo srovę I , o voltmetras – įtampas U ir įtampos kritimo ampermetre U_A sumą. Matavimo rezultatas: $R = (U + U_A)/I = (U/I) + (U_A/I) = R_x + R_A$. Santykinė metodinė paklaida

$$\delta_A = (R - R_x)/R_x = R_A/R_x \quad (8.56)$$

yra tuo mažesnė, kuo $R_A \ll R_x$, todėl pastaroji schema taikoma didelėms varžoms matuoti.

Kai ampermetro varža R_A yra žinoma, metodinės paklaidos galima išvengti, pridėjus prie matavimo rezultato pataisą:



$$R_x = R - R_A. \quad (8.57)$$

Svarbiausias varžų matavimo ampermetru ir voltmetru privilumas yra tas, kad matavimo tikslumas gali būti didesnis, negu matuojant varžą ommetru. Trūkumas: reikia atskaityti dviejų prietaisų rodmenis, o matavimo rezultatą apskaičiuoti.


8.9.4. Varžos matavimas tilteliu. Nuolatinės srovės tiltelis yra tokis **palyginimo prietaisas**, kuriuo galima labai tiksliai išmatuoti varžą. Tai grandinė (8.45 pav.), kurią sudaro keturi rezistoriai (varža R_x matuojama), nuolatinės įtampos U šaltinis ir galvanometras.

Keičiant vieno (pvz., R_3) rezistoriaus varžą, galima pasiekti, kad tiltelis būtų pusiausvėris. Tuomet galvanometro rodyklė rodo nulį (paprastai nulinė žymė esti skalės viduryje): galvanometru srovė netekia, nes mazgų C ir D potencialai tampa vienodi.

Kadangi $U_{CD}=0$, galime parašyti: $R_1I_1=R_3I_3$ ir $R_2I_2=R_xI_4$. Iš I Kirchhoffo dėsnio mazgams C ir D, kai $I_G=0$: $I_1=I_2$; $I_3=I_4$. Padaliję parašytas įtampų lygtis vieną iš kitos ir ivertinę šias srovų lygybes, gauname tiltelio pusiausvyros sąlygą: $R_x/R_3=R_1/R_2$ arba $R_1R_x=R_2R_3$. Iš čia: $R_x=(R_2/R_1)R_3$.

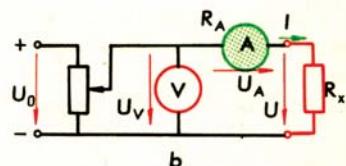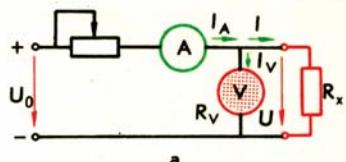

8.44 pav. Schema mažoms (a) ir didelėms (b) varžoms matuoti ampermetru ir voltmetru

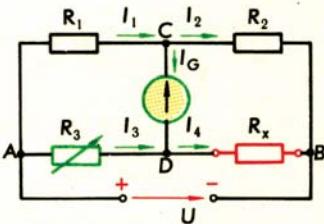

8.45 pav. Nuolatinės srovės tiltelis

Matuojamoji varža

$$R_x = CR_3.$$

(8.58)

Paprastai reguliuojamos varžos rezistoriaus R_3 rankenėlė sugraduoja matuojamosios varžos vienetais, todėl nustačius galvanometro rodyklę ties nulinė žyme, matuojamą R_x galima atskaiti iš karto.

Varžų matavimo tiltelių rezistoriai yra etaloniniai – jų varžos tiksliai žinomas, naudojamas jautrus magnetoelektrinis galvanometras, kurio rodyklę galima tiksliai nustatyti nulinėje padėtyje. Šaltinio įtampos svyравimai neturi įtakos matavimo rezultatui. Dėl visų šių priežasčių nuolatinės srovės pusiausvirais tilteliais varžas galima išmatuoti labai tiksliai: santykinės paklaidos – nuo 0,002 iki 0,5 %.

Varžą galima matuoti ir nepusiausviru tilteliu. Kai įtampa U ir trijų tiltelio pečių varžos – R_1 , R_2 ir R_3 – yra tam tikro didumo, galvanometro srovė I_G priklauso nuo matuojamosios varžos R_x vertės. Sugradas jo skalę varžos vienetais, galima iš karto atskaiti matuojamosios R_x vertę. Tokiu matavimų tikslumas nedidelis (0,5–2,0 %). Šiuo principu naudojamas neelektriniams dydžiams matuoti (žr. 8.10).

Gamybinėmis sąlygomis varžoms matuoti dažnai naudojami automatiški tilteliai (8.46 pav.). I du tiltelio pečius – BC ir BD – įjungtos dvi reguliuojamo reostato (reochordo) dalys R'_1 ir R'_2 . Kol tiltelis yra nepusiausviris, įtampa U_{CD} patenka į stiprintuvą, iš kurio susiprinentas signalas yra paduodamas į reversinį variklį M . Pastarasis tol stumia reochordo slankiklį, kol įtampa U_{CD} tampa lygi nuliui. Pakeitus matuojamajai R_x , tiltelis vėl automatiškai subalansuojamas.

Paprastai reochordas yra sugraduojuamas varžos vienetais, o prie jo rankenėlės pritvirtinama rodyklė su plunksna. Matuojamą varžą galima atskaiti ir užregistruoti judančioje diograminio popieriaus juoste. Matavimo paklaidos – 0,2–1,0 %.

8.9.5. Induktyvumo ir talpos matavimas. Aptykliams L ir C matavimams galima panaudoti ampermetrą ir voltmetrą (8.47 pav.). Tarkime, kad norime išmatuoti aktyvaus induktyvaus pobūdžio imtuvo induktyvumą. Žinome, kad pilnuitinė imtuvo varža $Z = \sqrt{R_1^2 + (2\pi fL)^2} = U/I$. Iš čia


$$L = \sqrt{(U/I)^2 - R_1^2} / (2\pi f). \quad (8.59)$$

Kai aktyviosios imtuvo varžos galime nepaisyti ($R_1 \ll 2\pi fL$),


$$L = U/(2\pi fI). \quad (8.60)$$

Kai aktyviosios imtuvo varžos nepaisyti negalime, ją galime išmatuoti ampermetru ir voltmetru, prijungdami matuojamąjį imtuvą prie nuolatinės įtampos.

Neatsižvelgdami į kondensatoriaus nuotekio sroves,

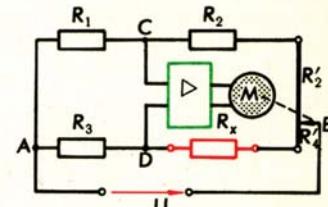

8.46 pav. Automatinis nuolatinės srovės tiltelis

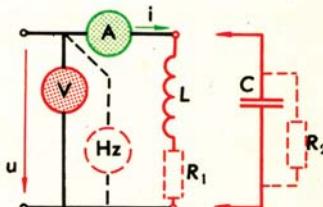

8.47 pav. Schema apytikliai matuoti induktivumui arba talpai

t. y. laikydami, kad $R_2 = \infty$, jo talpinę varžą galėsime užrašyti šitaip: $X_C = U/I = 1/(2\pi f C)$. Iš čia:

$$C = I/(2\pi f U). \quad (8.61)$$

Praktiškai matuojamajį elementą galima prijungti prie pramoninio dažnio tinklo, kurio dažnis $f = 50$ Hz ir beveik nekinta.

Tiksliu induktivumas ir talpa matuojami specialiais elektroniniais prietaisais arba kintamosios srovės tilteliu. Ji sudaro keturi elementai, kurių varžos Z_1 , Z_2 , Z_3 ir Z_4 , kintamosios įtampos šaltinis bei matuoklis (8.48 pav.). Tiltelio pusiausvyros sąlyga:

$$Z_1 Z_4 = Z_2 Z_3. \quad (8.62)$$

Užraše kompleksines varžas rodikline forma, gauname $Z_1 Z_4 e^{j(\varphi_1 + \varphi_4)} = Z_2 Z_3 e^{j(\varphi_2 + \varphi_3)}$. Kaip matome, tam, kad tiltelis būtų pusiausviris, reikia patenkinti dvi sąlygas:

$$Z_1 Z_4 = Z_2 Z_3 \text{ ir } \varphi_1 + \varphi_4 = \varphi_2 + \varphi_3. \quad (8.63)$$

Tai reiškia, kad turime tinkamai parinkti ne tikai tiltelio pečių elementų pilnutes varžas, bet ir elementų pobūdį.

Pavyzdžiui, idealaus elemento induktivumą galime išmatuoti kintamosios srovės tilteliu, panaudodami etaloninės talpos kondensatorių (8.49 pav., a). Tiltelis subalansuojamas keičiant etaloninio rezistoriaus varžą R_3 : $X_e e^{-j90^\circ} X_e e^{j90^\circ} = R_2 R_3$. Iraše reaktyviųjų varžų X_e ir X_x vertes ($X_e = 1/(\omega C_e)$; $X_x = \omega L_x$) ir atlikę veiksmus, gauname:

$$L_x = (R_3 C_e) R_3 = K_1 R_3; \quad (8.64)$$

čia K_1 – pastovus koeficientas.

Pastebėsime, kad ši tiltelis galima subalansuoti tik tuo atveju, kai ritė ir kondensatorius įjungti priešinguose pečiuose.


Kai matuojama kondensatoriaus talpa, ji reikia įjungti į kitą tiltelio petį, nes kitaip tiltelis negali būti pusiausviris (8.49 pav., b). Subalansavus tiltelį, $R_3 X_e e^{-j90^\circ} = R_4 X_x e^{-j90^\circ}$. Iš čia

$$C_x = (R_4/R_3) R_3 = K_2 R_3; \quad (8.65)$$



čia K_2 – pastovus koeficientas.

Induktyvumui ir talpai matuoti galima panaudoti ir induktivumo etaloną. Tais atvejais, kai aktyviųjų varžų negalime nepaisyti, reaktyvieji elementai laikomi realiais. Jų parametrus – R_x ; L_x ir R_x ; C_x – galime matuoti analogiškai, bet turi būti žinomi ir etaloninių elementų R_e ; C_e arba R_e ; L_e .

Matuojant kintamosios srovės tilteliais, gaunamos 0,05–2,0% paklaidos.

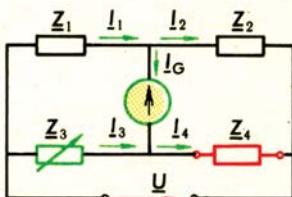

8.48 pav. Kintamosios srovės tiltelis

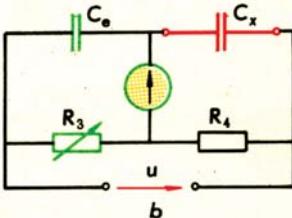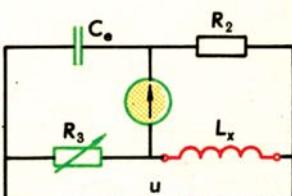


8.49 pav. Kintamosios srovės tiltelis, kuriuo matuojamas induktivumas L_x (a); talpa C_x (b)

8.10

Neelektrinių dydžių elektriniai matavimai

Šiuolaikinėse pramonės įmonėse kontroliuojant ir valdant technologinių procesų, tenka matuoti daugelį neelektrinių dydžių. Dažniausiai tam tikslui yra naudojami elektri-

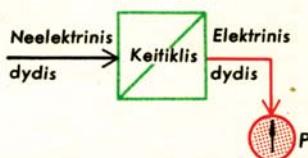

8.50 pav. Elektrinio prietaiso neelektriniams dydžiui matuoti struktūrinė schema

nių matavimų metodai ir priemonės. Tai paaiškinama jau anksčiau išvardytais elektrinių matavimų privalumais (žr. 8.1). Tenka pastebėti, kad elektrinių prietaisų, skirtų neelektriniams dydžiams matuoti, yra daug daugiau, negu elektriniams dydžiams matuoti. Tai visai suprantama, kadangi praktikoje tenka matuoti ar kontroliuoti daug daugiau ir įvairesnių neelektrinių dydžių.


8.10.1. Matavimo principai; keitikliai. Kiekvieną elektrinį neelektrinio dydžio matavimo prietaisą (8.50 pav.) sudaro **dvi svarbiausios dalys: keitiklis, kuris paverčia neelektrinį dydį elektriniu, ir elektrinis matavimo prietaisas.**

Be šių svarbiausių grandžių dar gali būti ir kitokie pildomi elementai. Tai keitikliai, keičiantys elektrinį signalą į elektrinį: įtampos dalytuvali, šuntai, nuoseklieji rezistoriai, lygintuvai, elektriniai filtrai, stiprintuvai; matavimo rezultato registravimo įtaisai ir įvairūs kiti, taikomi elektriniams dydžiams matuoti. Neelektriniams dydžiams matuoti dažnai taikomos nepusiausvyrų tiltelių ir kompensoatorių schemas bei principai, matavimai automatizuojami, matavimo rezultatai registrojami ir naudojami technologiniams procesui valdyti (8.51 pav.).


Svarbiausia kiekvieno keitiklio charakteristika yra jo išėjimo elektrinio dydžio priklausomybė nuo jėjimo neelektrinio dydžio. Ji vadinama pakeitimų funkcija. Dažnai ją tenka sudaryti eksperimentiškai, sugraduojant keitiklį pagal žinomą neelektrinį dydį. Pageidautina, kad pakeitimų funkcija būtų tiesė bent matuojamame neelektrinių dydžių diapazone. Be to, ji turi būti stabili ir nesikeisti laikui bėgant.

Kitos svarbios **keitiklio** charakteristikos yra jo **jautrumas ir tikslumas**. Be to, reikia, kad keitiklis neturėtų įtakos matuojamajam dydžiui. Pastarajį reikalavimą patenkinti kartais būna gana sunku, todėl stengiamasi, kad ta įtaka būtų kuo mažesnė. Matuojant greitai kintančius dydžius, gali turėti reikšmęs keitiklio dinaminės savybės, todėl tokiu atveju tenka parinkti mažai inertiniškus keitiklius, kuriuose signalo pakeitimo trukmė yra maža.

Yra daug įvairių keitiklių, keičiančių neelektrinius dydžius elektriniais. Jų veikimo principas pagrįstas laidininkų, puslaidininkų bei magnetinių medžiagų savybėmis ar juose vykstančiais reiškiniais, kurių dauguma buvo nagrinėti pirmuosiuose šešiuose šios knygos skyriuose. Pagal veikimo principą **visus keitiklius galima suskirstyti į dvi grupes:** 1) **generatorinius**, kuriuose neelektrinis dydis pakeičiamas EVJ; 2) **parametrinius**, kurių elektriniai parametrai – R , L , C – pakinta dėl neelektrinio dydžio poveikio.

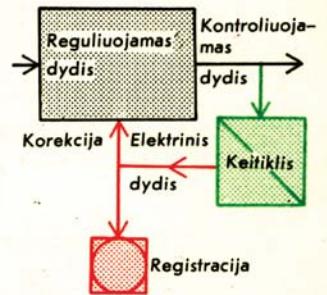

8.51 pav. Automatizuoto technologinio proceso valdymo schema

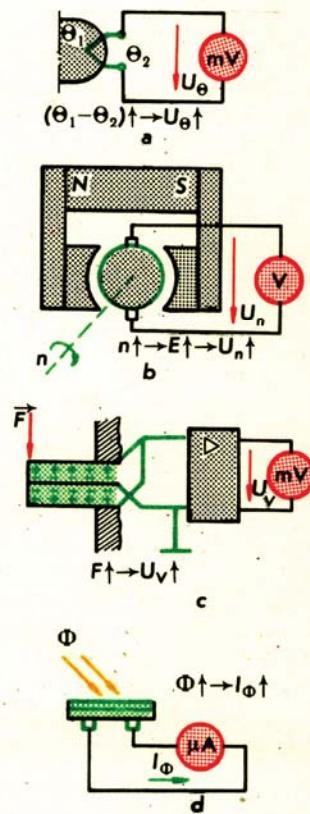

8.52 pav. Matuoklių su generatoriniais keitikliais pavyzdžiai:
a – termolelektrinis pirometras;
b – tachometras;
c – piezoelektrinis jėgos matuoklis;
d – liuksmetras

Dažniausiai naudojami tokie generatoriniai keitikliai:
a) termoelektriniai – juose termoelektrovaros jėga gaunama, kai termoporos galai yra nevienodos temperatūros aplinkoje; **b) indukciniai** – EVJ gaunama elektromagnetinės indukcijos principu; **c) pjezoelektriniai** – EVJ gaunama, deformuojant pjezokristalą; **d) fotoelektriniai** – EVJ gaunama, apšvietus generatorinių fotoelementų – fotodiodą.

Rezistoriniai keitikliai keičia varžą: **a) reostatiniai** – stumiant slankiklį; **b) tenzometriniai** – juos deformuojant; **c) termorezistoriniai** – kintant temperatūrai; **d) fotorezistoriniai** – kintant apšvestumui. **Induktyviniai** keitikliai keičia induktyvumą, dažniausiai keičiant jų magnetinės grandinės varžą. **Talpiniai** – keičia talpą, veikiant matuojamajam nenelektriniam dydžiui.


Tam pačiam nenelektriniams dydžiui matuoti galima tai-
kyti įvairius keitiklius (pvz., temperatūrai – termoelek-
trini, termorezistorini), o to paties tipo keitiklį galima
naudoti įvairiems nenelektriniams dydžiams matuoti
(pvz., induktyvinį – lakšto storiiui, mechaninei jėgai,
pöslinkiu ir pan.). Kadangi nenelektrinių dydžių matavimo
prietaisų yra labai daug ir įvairių, tai toliau pateiksime
tik kai kuriuos jų pavyzdžius.

8.10.2. Matuokliai su generatoriniais keitikliais. Par-
prasčiausio ir dažniausiai naudojamo matuoklio pavyzdys yra **termoelektrinis pirometras, kurį sudaro termopora ir milivoltmetras** (8.52 pav., a). Kai termoporos dvi-
jų skirtingų metalų sulitavimo taškas yra vienokios tem-
peratūros (Θ_1) aplinkoje (pvz., krosnyje), o laisvi galai –
kitokios (Θ_2), tarp jų gaunama EVJ, kuri matuojama tem-
peratūros laipsniais sugraduotu milivoltmetru.

Indukciniai keitikliai dažniausiai naudojami tachometruose (žr. 8.52 pav., b) sūkių dažniui matuoti. Prie besi-
sukančio veleno pritvirtinamas nuolatinės srovės genera-
toriuko inkaras. Jame indukuojama EVJ yra proporcinga
sūkių dažniui $n : E = C_E \Phi n \approx U_n$ (nuolatinis magne-
tinis srautas $\Phi = \text{const}$). Voltmetro skalė sugraduojama
sūkiais per minutę.

Pjezoelektriniai keitikliai gali būti taikomi mechaniniams dydžiams matuoti (žr. 8.52 pav., c). Veikiant mecha-
ninių jėgai \vec{F} , pjezokristalo plokštélėse elektros krūviai
poliarizuojasi. Kadangi pjezoelektrinių keitiklių jautrumas
yra nedidelis, gauta įtampa yra sustiprinama. Ji matuojama
jėgos vienetais sugraduotu voltmetru.

Apšvestumui matuoti (žr. 8.52 pav., d) taikomas foto-
diodas – seleninis generatorinis fotoelementas, kurį ap-
švietus gaunama EVJ. Jo trumpojo jungimo fotosrovė ma-

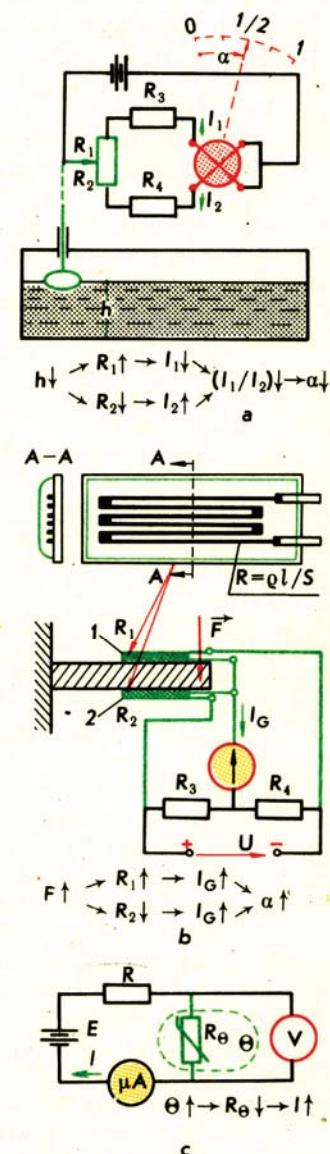

8.52 pav. Matuokliai su rezistoriniais keitikliais pavyzdžiai: a – skrynio lygio matuoklis; b – tenzometras; c – elektrinis termometras

tuojama jautriu mikroampermetru, sugraduotu apšviesumuo vienetais – liukais.

8.10.3. Matuokliai su parametriniais keitikliais. Rezistorinis **reostatinis keitiklis** dažnai taikomas kokio nors rezervuaro skysčio tūriui matuoti (8.53 pav., a). Kartu su skysčiu aukštyn ar žemyn juda plūdė, kuri pastumia reostato slankiklį, pakeisdama reostato varžas R_1 ir R_2 . Dėl to pasikeičia srovės I_1 ir I_2 , nuo kurių santykio priklauso logometro rodyklės posūkio kampas. Prietaiso skale galima sugraduoti skysčio lygio ar tūrio vienetais.


Deformacijos ar mechaninės jėgos dažnai matuojamos taikant tenzorezistorius (žr. 8.53 pav., b). Tenzorezistoriaus varža $R = \rho l / S$, čia ρ – specifinė laidininko varža, l – ilgis ir S – skerspjūvis. Tempiant tenzorezistorių, jo specifinė varža ir ilgis didėja, o skerspjūvis mažėja, todėl didėja keitiklio varža. Gnuždant šie pokyčiai priešingi, todėl varža mažėja.

Tenzorezistoriaus gali būti plona vielelė, užklijuota ant plono popieriaus ar lako plėvelės. Jis pritvirtinamas prie deformuojamo paviršiaus. Tenzometro jautrumui padidinti ant abiejų paviršiaus pusų užklijuoti tenzorezistoriai 1 ir 2, kurių varžos R_1 ir R_2 , yra įjungiami į nepusiausvirą tilteli. Kadangi tiltelio 1 ir 2 pečių varžos kinta priešingai (R_1 didėja, o R_2 mažėja), galvanometro srovė labiau priklauso nuo deformacijos, negu naudojant vieną tenzorezistorių. Galvanometro skale galima sugraduoti jėgos ar kito jai proporcingo mechaninio dydžio vienetais.


Termorezistoriai dažniausiai naudojami temperatūrai matuoti (žr. 8.53 pav., c). Termorezistoriaus varža R_θ priklauso nuo temperatūros. Pakitus matuojamajai temperatūrai Θ , pakinta grandinės srovė I . Srovės kitimo ribos parenkamos tokios, kad ji neturėtų itakos termorezistoriaus varžai. Mikroampermetras graduojamas laipsniais.

Induktyvinio poslinkio matuoklio (8.54 pav.) veikimas pagristas tuo, kad judantis kūnas pakeičia jo magnetinės grandinės varžą. Tarkime, kad oro tarpas (l_δ) sumažėja. Dėl to sumažėja magnetinės grandinės varža R_m . Ritės indukyvumas $L = N^2 / R_m$ (žr. (5.24) formulę), todėl jis padidėja. Dėl to padidėja ritės induktyvioji varža $X_L = 2\pi f L$. Kadangi ritė pagaminama taip, kad jos $R \ll X_L$, ritė tekanči srovė ($I \approx U / X_L$) sumažėja. Itamos kritimas elemente R_1 taip pat sumažėja. Voltmetrą galime susigraduoti poslinkio, mechaninės jėgos ar kokio kito matuojamojo dydžio vienetais.

Talpiniai keitikliai (8.55 pav.) gali būti naudojami matuoti **tokiems neelektriniams dydžiams, kurie keičia ju tai-pą**: $C = \epsilon_a S / d$; čia ϵ_a – medžiagos, esančios tarp plokš-

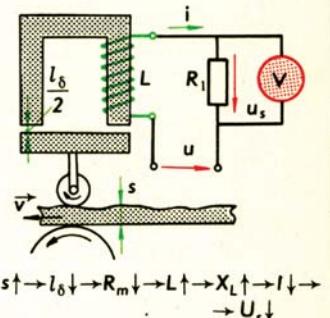

8.54 pav. Induktyvinis poslinkio matuoklis

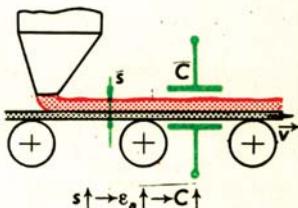

8.55 pav. Talpinis keitiklis dielek-trinės medžiagos storui matuoti

teliau, absolutinė dielektrinė skvarba; S ir d – kondensatoriaus plokštelių plotas ir atstumas tarp jų. Kai matuojamas kokios nors dielektrinės medžiagos storis s , gaunamas ryšys $C=f(s)$. Talpiniai keitikliai yra jautrūs aplinkos sąlygų (pvz., drėgmės) pokyčiams. Matavimo prietaisų su talpiniais keitikliais grandinės gana sudėtingos.

Kontroliniai klausimai ir užduotys

8.1. Paaiškinkite, kas tai yra:

- matavimas, matavimo priemonė;
- absolutinė, santykinė, redukuota paklaida;
- sisteminė, metodinė, atsitiktinė paklaida;
- tikslumo klasė;
- skalės lygtis;
- matuoklis, atoveikio, atskaitos sistema.

8.2. Kokiu dësniu pasiskirsto atsitiktinės paklaidos? Kaip jas įvertinti statistiniais metodais?

8.3. Kokie yra svarbiausi matavimo prietaiso skalės ženklai?

Ką jie reiškia?

8.4. Kas yra rodyklinio prietaiso matavimo riba? Ar priklauso prietaiso absolutinė ir santykinė paklaida nuo jo rodyklės padėties skalėje? Pateikite pavyzdžių.

8.5. Kokie yra tiesioginės atskaitos prietaisų bendrieji mazgai ir elementai? Kokia kiekvieno paskirtis?

8.6. Paaiškinkite veikimo principą, užrašykite skalės lygtį ir nurodykite privalumus bei trūkumus prietaisų, kuriuose yra šie matuokliai: a – magnetoelektrinis; b – elektromagnetinis; c – elektrodinaminis; d – ferodinaminis; e – elektrostatinis; f – indukcinis.

8.7. Pasiremdami struktūrine schema paaiškinkite, kaip veikia: a – elektroninis voltmeteras; b – elektroninis oscilografas; c – skaitmeninis voltmeteras.

8.8. Kuo ypatingi lėtaveikiai ir greitaveikiai saviraišai prietaisai?

8.9. Pasiremdami struktūrine schema paaiškinkite, kaip veikia optinis oscilografas.

8.10. Kuo ir kaip matuojama srovė ir įtampa? Dėl ko gaunamos metodinės paklaidos ir kaip jų išvengti? Kaip galima praplėsti ampermetrų ir voltmetru matavimo ribas?

8.11. Kaip galima matuoti EVJ? Kuo ypatingi kompensatoriai ir automatiniai potenciometrai?

8.12. Kuo ir kaip matuojama šių grandinių aktyvioji galia: a – vienfazės; b – trifazės trilaidės; c – trifazės keturlaidės?

8.13. Kaip matuojama varža: a – ohmmetru; b – megohmmetru; c – ampermetru ir voltmetru; d – tiltelii. Kuo ypatingas kiekvienas iš šių būdų? Kokios metodinės paklaidos gaunamos? Kaip tas paklaidas sumažinti ar jų išvengti?

8.14. Kaip matuojamas induktivumas ir talpa?

8.15. Kaip matuojami neelektriniai dydžiai? Kokie gali būti keitikliai? Pateikite pavyzdžių.